

## หน่วยที่ 8

### การเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง (NC Programming for Turning)

#### สาระการเรียนรู้

- 8.1 โครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง
- 8.2 คำสั่งจีโค้ดและเอ็มโค้ดพื้นฐานสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี
- 8.3 การขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี
- 8.4 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึง
- 8.5 การเขียนคำสั่งโปรแกรมงานกลึงปาดหน้า
- 8.6 การเขียนคำสั่งโปรแกรมงานกลึงปอก
- 8.7 การเขียนคำสั่งโปรแกรมงานกลึงเรียว
- 8.8 การเขียนคำสั่งโปรแกรมงานกลึงโค้ง
- 8.9 คำสั่งวัฏจักรและคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับการเขียนโปรแกรมงานกลึงซีเอ็นซี
- 8.10 การแก้ไขและการตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซี กับเครื่องกลึงซีเอ็นซี

#### สาระสำคัญ

ในการเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงจะมีลักษณะโครงสร้างของโปรแกรมที่คล้ายกันกับโปรแกรมเอ็นซีงานกัดจะมีข้อแตกต่างอยู่บ้างในเรื่องของคำสั่งเฉพาะและแนวแกนการเคลื่อนที่หลัก ที่เครื่องกลึงจะมีแกนการเคลื่อนที่หลักเพียง 2 แนวแกนคือ แนวแกน X และแนวแกน Z ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงผู้เขียนโปรแกรมจะต้องศึกษาเรื่องแกนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร คำสั่ง G-Code และ M-Code พื้นฐาน ตลอดจนเงื่อนไขการตัดเฉือนสำหรับงานกลึง นอกจากนี้จะต้องมีพื้นฐานการขึ้นรูปชิ้นงานกลึงในแบบต่างๆ เช่นการกลึงปาดหน้า การกลึงปอก การกลึงเรียว เป็นต้น ในการเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงในหน่วยนี้จะอ้างอิงกับคอนโทรลเลอร์ Mach 3 Turn และคอนโทรลเลอร์ Fanuc กับเครื่องกลึงมินิซีเอ็นซี ที่ผู้สอนได้ซ่อมและปรับปรุงขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

#### จุดประสงค์ทั่วไป

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรมงานกลึง
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของจีโค้ดพื้นฐานสำหรับงานกลึง
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของเอ็มโค้ดพื้นฐานสำหรับงานกลึง
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับกลึงปาดหน้า

7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับบล็อกลิ่ง
8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนโปรแกรมงานบล็อกลิ่งเร็ว
9. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานบล็อกลิ่งโค้ง
10. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนโปรแกรมคำสั่งวัฏจักรสำหรับงานบล็อกลิ่ง
11. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี
12. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมเอ็นซีกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี

### จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายโครงสร้างโปรแกรมเอ็นซี (NC Program) งานบล็อกลิ่งได้อย่างถูกต้อง
2. บอกส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรมงานบล็อกลิ่งได้
3. บอกความหมายจีโค้ดพื้นฐานสำหรับงานบล็อกลิ่งซีเอ็นซีได้
4. บอกความหมายเอ็มโค้ดพื้นฐานสำหรับงานบล็อกลิ่งซีเอ็นซีได้
5. บอกวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับงานบล็อกลิ่งซีเอ็นซีได้
6. เขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับบล็อกลิ่งปาดหน้าได้อย่างถูกต้อง
7. เขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับบล็อกลิ่งปอกได้อย่างถูกต้อง
8. เขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับบล็อกลิ่งเร็วได้อย่างถูกต้อง
9. เขียนโปรแกรมเอ็นซีงานบล็อกลิ่งโค้งได้อย่างถูกต้อง
10. เขียนโปรแกรมคำสั่งวัฏจักรสำหรับงานบล็อกลิ่งได้อย่างถูกต้อง
11. ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้อย่างถูกต้อง
12. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมเอ็นซีกับเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้

### 8.1 โครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง

โครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึงมีโครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานคล้ายกันกับโปรแกรมเอ็นซีของงานกัด โดยที่โครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซียังประกอบไปด้วยการรวมกันของบล็อกหรือบรรทัดคำสั่ง หลาย ๆ บล็อกที่เขียนตามลำดับขั้นตอนใน การทำงานตามที่กำหนดไว้ ในแต่ละบล็อกประกอบด้วยคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำงานและคำสั่งช่วยในการทำงาน จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ในส่วนของจำนวนแกนการเคลื่อนที่หลักของเครื่องจักรที่เครื่องกลึงจะมี 2 สองแนวแกนคือแกน X และแกน Z ส่วนเครื่องกัดจะมีแนวแกนการเคลื่อนที่ 3 แนวแกนคือแกน X แกน Y และแนวแกน Z จึงทำให้การเขียนตำแหน่งการตัดเฉือนลงในโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึงมีเพียง 2 แนวแกน นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง G-Code และคำสั่ง M-Code สำหรับงานกลึงและเงื่อนไขการตัดเฉือนสำหรับงานกลึงซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อไป สำหรับส่วนประกอบพื้นฐานยังคงประกอบด้วย หัวโปรแกรม ตัวโปรแกรมและท้ายโปรแกรมโดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับงานกัด ตัวอย่างโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัดและโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึง ดังแสดงในรูปที่ 8.1

<pre> % 123(MILLING); N10 G90 G21 G54; N20 G28 X0 Y0 Z0; N30 T01 M06; N40 S1000 M03 M08; N50 G00 X0 Y0 Z5; N60 G00 X20 Y20 Z5; N70 G01 X20 Y20 Z-5 F100; N80 G01 X80 Y80 Z-5; N90 G01 X80 Y80 Z5; N100 G28 X0 Y0 Z0; N110 M05; N120 M09; N130 M30; %</pre>	<pre> % 124(TURNING); N10 G90 G21 G54; N20 G95; M30 G28 U0 W0; N40 G50 S8000; N50 T0101 M06; N60 G96 S120 M04 M08; N70 G00 X100 Z2; N80 G00 X100 Z-1; N90 G01 X0 Z-1.6 F0.1; N100 G01 X0 Z2; N110 G28 U0 W0; N120 M05 M09; N130 M30; %</pre>
<b>ตัวอย่างโปรแกรมเอ็นซีงานกัด</b>	<b>ตัวอย่างโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง</b>

รูปที่ 8.1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมเอ็นซีงานกัดและโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

### 8.1.1 ชนิดของคำสั่งในงานกลึงซีเอ็นซี

ชนิด ของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมเอ็นซี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดเช่นเดียวกับงานกัดดังนี้

8.1.1.1 คำสั่งสำหรับควบคุมขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม(Program Technical Commands) คือ คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

8.1.1.2 คำสั่งทางเรขาคณิต (Geometrical Commands) คือ คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด เพื่อตัดเฉือนชิ้นงานให้ได้ขนาด และรูปร่างทางเรขาคณิตตามแบบงานที่ต้องการ

8.1.1.3 คำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (Technological Commands) เช่น ความเร็วป้อน ความเร็วรอบเพลลาหัวจับชิ้นงาน การเปิดเพลลาหัวจับชิ้นงานและการเปลี่ยนทูล (Tools Chang) เป็นต้น สำหรับคำสั่งที่ใช้สั่งงานทั้ง 3 ชนิดจะแสดงด้วยโค้ดตัวอักษรต่างๆดังนี้

#### 1. จีโค้ด (G-Code)

จีโค้ด (G-Code) เป็นคำสั่งควบคุมสั่งการให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซี ทำการเคลื่อนที่ทูลให้ตัดเฉือนชิ้นงาน (Machining) ให้เป็นรูปร่างทางเรขาคณิต ซึ่งต้องกำหนดทิศทางและตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด (Tools) โดยลักษณะของการเคลื่อนที่จะเป็นเส้นตรง เส้นโค้งก็ได้ และใช้เป็นคำสั่ง ในการกำหนดระบบการทำงานของเครื่องจักร เช่นกำหนดวิธีการ เคลื่อนที่แบบ สัมบูรณ์ (Absolute) หรือ แบบต่อเนื่อง (Incremental) การกำหนดหน่วยวัดระยะทาง การกำหนดรูปแบบคำสั่งวัฏจักร เป็นต้น

#### 2. เอ็มโค้ด (M-Code)

เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกการทำงานของเครื่องจักรกล CNC ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด เช่น การให้เพลลาจับชิ้นงานหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา การเปิดและปิดน้ำหล่อเย็น การควบคุมการทำงานของโปรแกรม เป็นต้น

#### 3. โค้ดอื่น ๆ ที่ใช้ในเวิร์ดหรือคำสั่งงานกลึง (ที่มา : สมบัติ ชิวหา. 2555 : 184)

โค้ดในแต่ละเวิร์ด นอกเหนือจากจีโค้ดและเอ็มโค้ดแล้วยังประกอบด้วยโค้ดอื่น ๆ อีกมีดังนี้

##### 3.1 เลขที่บล็อกหรือเลขที่บรรทัด (Block Number: N) ได้แก่โค้ด N

บล็อก คำสั่งต่าง ๆ จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร N และตามด้วยตัวเลข ในการกำหนดตัวเลขควรเว้นระยะห่าง เช่นเว้นบล็อกละ 5 จะได้ N5, N10, N15, N... หรือบล็อกละ 10 จะได้ N10, N20, N30, N... ไม่ควรเขียนโดยไม่เว้นระยะห่างเช่น N1, N2, N3, N... เพราะเวลาจะแก้ไขโปรแกรมหรือแทรกบล็อกจะทำให้ไม่สามารถกำหนดเลขที่บล็อกได้ทำให้การตรวจสอบโปรแกรมยุ่งยาก

##### 3.2 ตำแหน่งหรือระยะทางความยาว ได้แก่โค้ด X, Y, Z, U, V, W, A, B, C

ในการเคลื่อนที่ของทูลทั้งแนวเส้นตรงและแนวเส้นโค้ง ไปยังจุดหรือตำแหน่งในการตัดเฉือนจะต้องระบุโดยใช้ตัวเลข 0 ถึง 9 โดยมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) นำหน้าตัวเลขเพื่อใช้บอกทิศทางในการเคลื่อนที่ตามแกนนั้น ๆ เช่น X10 Z5 หรือ X50 Z-10 เป็นต้น

##### 3.3 ตำแหน่งจุดศูนย์กลางวงกลม ได้แก่โค้ด R หรือ I, J และ K

จีโค้ด ที่ใช้คือ G02, G03 และตำแหน่งของจุดศูนย์กลางวงกลม ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง ส่วนโค้งของวงกลมจะใช้โคออร์ดิเนต I, J และ K ในการบอกตำแหน่งจะใช้ตัวเลขบอกตำแหน่งในการเคลื่อนที่

โดยที่ I จะวัดระยะทางในแนวแกน X, J จะวัดระยะทางในแนวแกน Y และ K จะวัดระยะทางในแนวแกน Z โดยที่ วัดระยะทางจากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งไปหาจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งหรือบางคอนโทรลเลอร์อาจจะบอกเป็นค่ารัศมี (R) ได้เลย

### 3.4 ความเร็วรอบเพลาสปีนเดิล (Spindle Speed: S) ได้แก่โค้ด S

ใช้ตัวอักษร S และตามด้วยตัวเลข เช่น S2000 หมายถึง ความเร็วรอบ เพลาจับชิ้นงานหรือเพลาสปีนเดิลหมุนด้วยความเร็ว 2,000 รอบต่อนาที (rpm.หรือ rev/min)

### 3.5 อัตราป้อน (Feed Rate: F) ได้แก่โค้ด F

อัตราป้อน คือ ความเร็วของการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด ในขณะที่ตัดเนื้อชิ้นงานหรือเคลื่อนที่ ลึกลงในชิ้นงานเพื่อกลิ้งเอาเนื้อชิ้นงานออก หน่วยของอัตราป้อนสามารถกำหนดได้เป็นลักษณะดังนี้คือ

3.5.1 มิลลิเมตร/นาที(mm/min) หรือนิ้ว/นาที(inch/min) ใช้สำหรับการกัดและการไสที่ใช้คือ G94

3.5.2 มิลลิเมตร/รอบ (mm/rev) หรือนิ้ว/รอบ (inch/rev) สำหรับการกรึง โค้ดที่ใช้คือ G95

### 3.6 เครื่องมือตัด (Tools: T) ได้แก่โค้ด T

ใช้ตัวอักษร T และตามด้วยตัวเลขหมายเลขเครื่องมือตัดที่จะใช้งานและตามด้วยหมายเลข เครื่องมือตัดที่เรียกใช้ค่า Offset ตามตารางทูล เช่น T0505 โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับโค้ดในการเปลี่ยนเครื่องมือตัด (Tools) ด้วยคำสั่ง M06 เช่น T0505 M06 เป็นต้น

### 3.7 เวลา (Time) ได้แก่โค้ด P

ใช้อักษรตัว P ตามด้วยตัวเลข เช่น P01 กำหนดเวลาแช่หรือรอ 1 วินาที เป็นต้น

### ข้อที่ควรจำ

1. สำหรับชุดควบคุมบางรุ่นไม่จำเป็นต้องกำหนดเลขที่บล็อก(N) ทุกบรรทัดก็ได้
2. โค้ดบางตัวไม่จำเป็นต้องเขียนในบล็อกต่อไปก็ได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคำสั่ง ึ่ง ่อย่างอื่น เช่น G00, G01, G02, G03, M03, M04 และค่า F, S
3. ไม่จำเป็นต้องใส่ค่าโคออร์ดิเนต X และ Z ในบล็อกต่อไป หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องใส่ค่าโคออร์ดิเนตใหม่ เช่น

N50 G01X10Z-30F0.12;

N60 G01X20; (ค่าในแนวแกนZ และค่า F คงที่ไม่ต้องเขียนในบรรทัดคำสั่งก็ได้)

4. เราสามารถเขียนคำสั่ง จีโค้ด หรือเอ็มโค้ด ในบล็อกเดียวกันก็ได้ เช่น

N50 G90 G21 T02 M06 S1000 M03;


5. โค้ดบางตัวของชุดควบคุม จะถูกกำหนดขึ้นเอง เมื่อเริ่มทำโปรแกรม หรือเป็น ค่าใช้งานเริ่มต้น (Default หรือ Self Start) เช่น G90, G21, G40 โค้ดต่างๆ เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในโปรแกรมก็ได้

6. คำสั่งกลุ่มเดียวกัน ไม่สามารถใช้ในบรรทัดเดียวกันได้ เช่น G00 กับ G01, G02 กับ G03 เป็นต้น


## 8.2 คำสั่งจีโค้ดและเอ็มโค้ดพื้นฐานสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี

คำสั่งจีโค้ด(G-Code) เป็นคำสั่งควบคุมสั่งการให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซี ทำการ เคลื่อนที่ทุลให้ตัดเนื้อ ชิ้นงาน โดยลักษณะของการเคลื่อนที่จะเป็นเส้นตรง เส้นโค้งก็ได้ และใช้เป็นคำสั่งในการกำหนดระบบการทำงาน


ของเครื่องจักร เช่นกำหนดวิธีการ เคลื่อนที่แบบ สัมบูรณ์ (Absolute) หรือ แบบต่อเนื่อง (Incremental) การกำหนดหน่วยวัดระยะทาง เป็นต้น ตัวอย่างที่ได้พื้นฐานโดยป้อมมีอยู่ด้านในเครื่องจักรดังแสดงในรูปที่ 8.2-8.

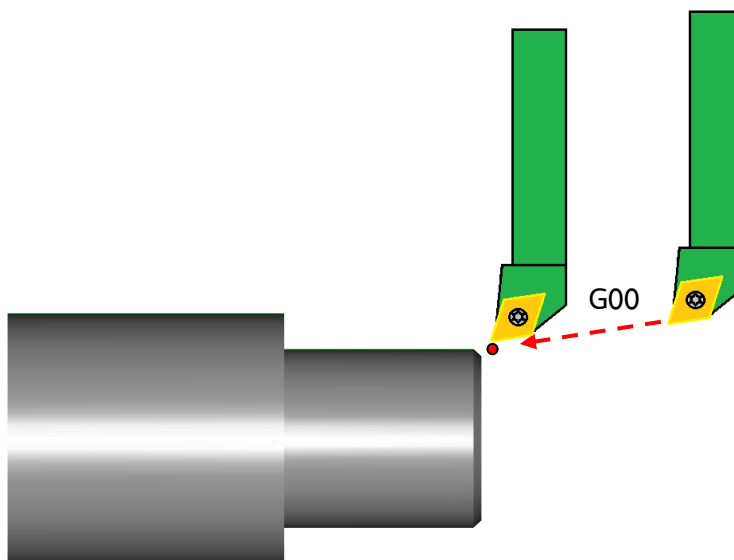


รูปที่ 8.2 แสดงคำสั่ง G00 การเคลื่อนที่ที่ทุลเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่อง (Rapid Traverse) โดยที่ทุลไม่สัมผัสชิ้นงาน  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

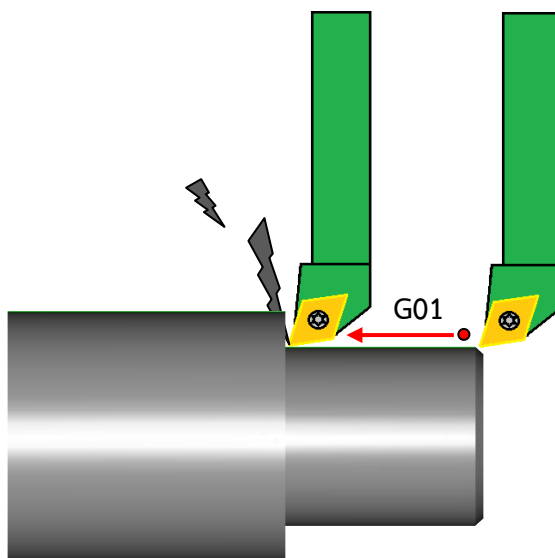


รูปที่ 8.3 แสดงคำสั่ง G01 การเคลื่อนที่ที่แนวเส้นตรงของทุลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยตัดเฉือนชิ้นงานตาม อัตราป้อน (Feed Rate) ที่กำหนด  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

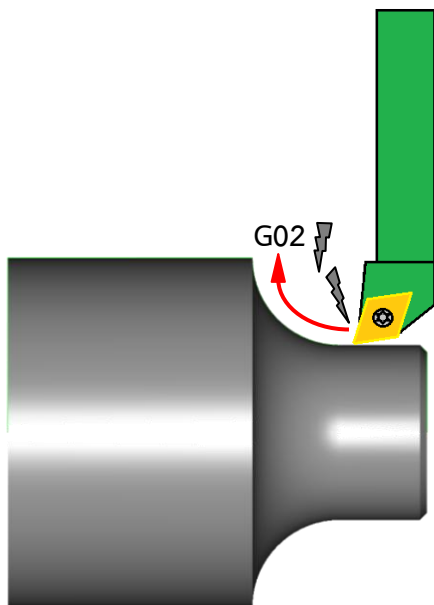

รูปที่ 8.4 แสดงคำสั่ง G02 การเคลื่อนที่ที่ลัดตัดเฉือนชิ้นงานเป็นเส้นโค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกา  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

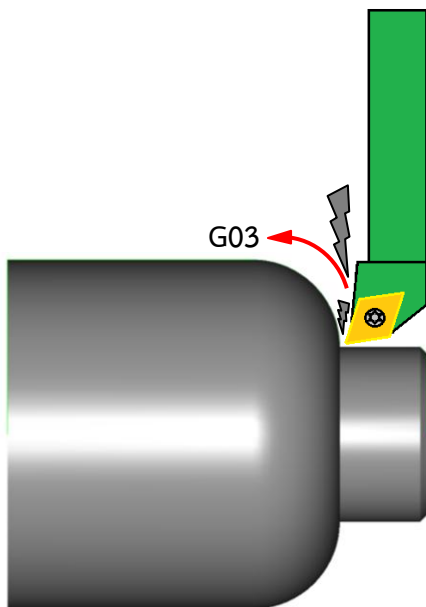


รูปที่ 8.5 แสดงคำสั่ง G03 การเคลื่อนที่ที่ลัดตัดเฉือนชิ้นงานเป็นเส้นโค้งทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

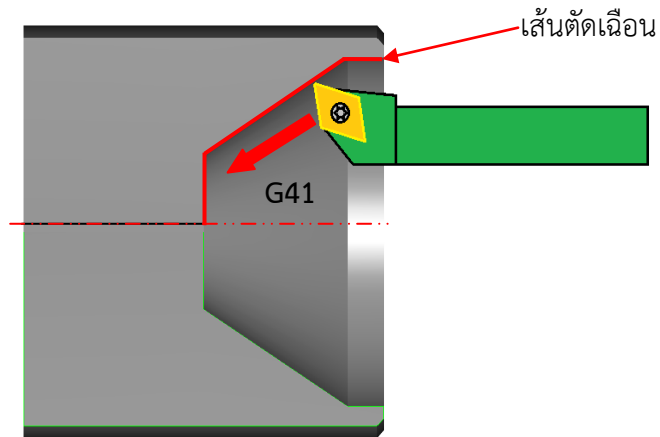

รูปที่ 8.6 แสดงคำสั่ง G41 เป็นคำสั่งชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีดโดยทูลอยู่ด้านซ้ายมือเส้นตัดเฉือนเมื่อมองตามหลังทิศทางการเดินของทูล

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

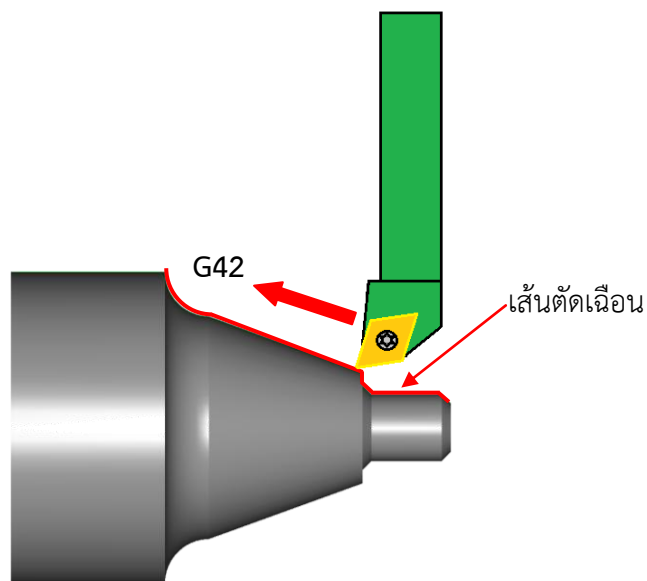

รูปที่ 8.7 แสดงคำสั่ง G42 เป็นคำสั่งชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีดโดยทูลอยู่ด้านขวามือเส้นตัดเฉือนเมื่อมองตามหลังทิศทางการเดินของทูล

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)


นอกจากตัวอย่างคำสั่งจีโค้ดข้างต้นที่ที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมแล้วยังมี จีโค้ดอื่นๆที่เป็นจีโค้ดพื้นฐานที่ใช้ในงานกลึงซีเอ็นซี ดังแสดงตามตารางที่ 8.1 (ที่มา : สมจิตร จอมคำสิงห์. 2558 : 151)



ตารางที่ 8.1 แสดงจีโค้ดพื้นฐานในงานกลึงซีเอ็นซี

จีโค้ด	ความหมาย/การทำงาน
G00	การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงของเครื่องมือตัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่อง (Rapid Traverse) โดยทูลไม่สัมผัสชิ้นงาน
G01	การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงของทูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยตัดเฉือนชิ้นงานตามอัตราป้อน (Feed Rate) ที่กำหนด
G02	การเคลื่อนที่ทูลตัดเฉือนชิ้นงานเป็นเส้นโค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกา
G03	การเคลื่อนที่ทูลตัดเฉือนชิ้นงานเป็นเส้นโค้งทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
G17	เลือกระนาบการทำงาน XY
G18	เลือกระนาบการทำงาน XZ
G19	เลือกระนาบการทำงาน YZ
G20	กำหนดหน่วยของการเคลื่อนที่เป็นนิ้ว
G21	กำหนดหน่วยของการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร
G28	การเคลื่อนที่ไปยังจุดอ้างอิง (Reference) แบบอัตโนมัติ
G33	การกลึงเกลียว
G40	ยกเลิกการชดเชยรัศมีของปลายเม็ดมีด (ยกเลิกคำสั่งของ G41 ,G42 )
G41	เป็นคำสั่งชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีดโดยทูลอยู่ด้านซ้ายมือเส้นตัดเฉือน
G42	เป็นคำสั่งชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีดโดยทูลอยู่ด้านขวามือเส้นตัดเฉือน
G43	ชดเชยขนาดความยาวทูลถอยออกจากจุดอ้างอิง
G49	ยกเลิกการชดเชยขนาดความยาวทูล
G50	กำหนดความเร็วรอบสูงสุดของเพลาสปินเดิล
G54-59	กำหนดจุดศูนย์ชิ้นงาน
G80	ยกเลิกคำสั่งวัฏจักร (Canned Cycle)
G81-83	วัฏจักรสำหรับงานเจาะรู
G90	กำหนดการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ (Absolute Positioning)
G91	กำหนดการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง (Incremental Positioning)
G94	กำหนดค่าอัตราป้อน (Feed Rate) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/นาที
G95	กำหนดค่าอัตราป้อน (Feed Rate) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/รอบ
G96	กำหนดความเร็วรอบของสปินเดิลเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของชิ้นงาน
G97	กำหนดสปินเดิลหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่


คำสั่งเอ็มโค้ด (M-Code) เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด คำสั่งเอ็มโค้ดจะเป็นคำสั่ง ที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของโปรแกรม เช่นคำสั่ง M00, M01, M02, M30 และควบคุมการเปิด ปิด อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คำสั่ง M03, M04, M05, M06, M08 ตัวอย่างคำสั่งเอ็มโค้ดพื้นฐานสำหรับงานกลึง ดังแสดงในรูปที่ 8.8-8.13

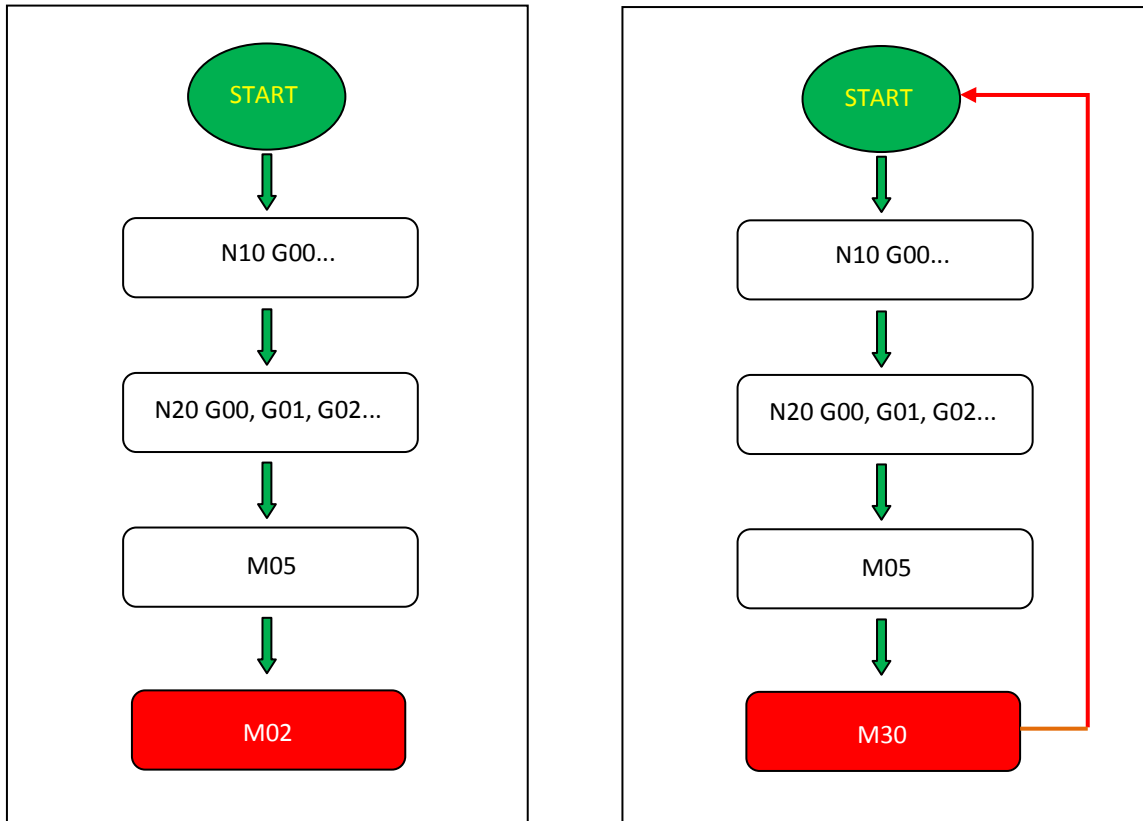


รูปที่ 8.8 แสดงลักษณะข้อแตกต่างการจบโปรแกรมเมื่อใช้คำสั่ง M02 และ M30  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)



รูปที่ 8.9 แสดงคำสั่ง M03 สั่งให้เพลาสปินเดิลหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกา (มองจากด้านหลังเพลาสปินเดิล)  
(ที่มา : <https://www.haascnc.com>)

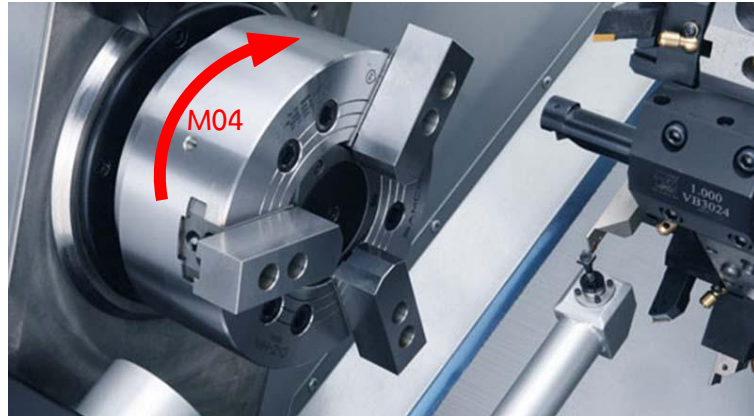


รูปที่ 8.10 แสดงคำสั่ง M04 สั่งให้เพลาสปินเดิลหมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (มองจากด้านหลังเพลาสปินเดิล)  
(ที่มา : <https://www.haascnc.com>)

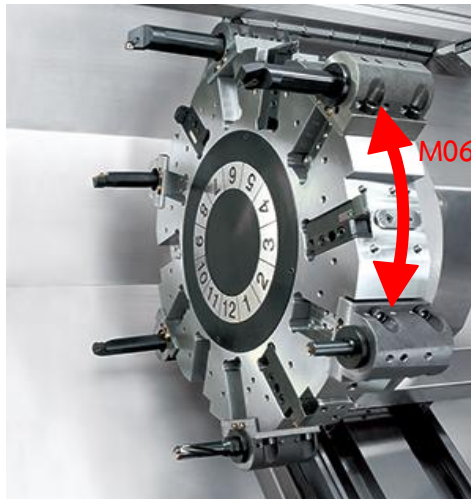

รูปที่ 8.11 แสดงคำสั่ง M06 สั่งให้อุปกรณ์เปลี่ยนทูลอัตโนมัติหมุนเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องมือตัด  
(ที่มา : <http://www.goodwaycnc.com>)



รูปที่ 8.12 แสดงคำสั่ง M13 สั่งให้เพลาสปินเดิลหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาพร้อมเปิดน้ำหล่อเย็น  
(ที่มา : <https://www.protolabs.com>)

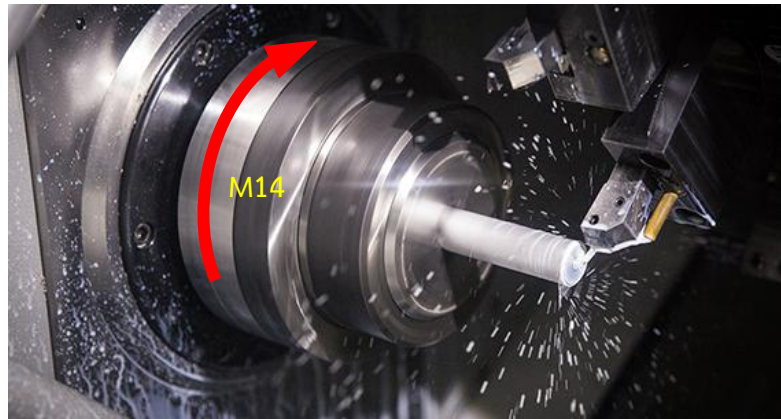

รูปที่ 8.13 แสดงคำสั่ง M14 สั่งให้เพลาสปินเดิลหมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาพร้อมเปิดน้ำหล่อเย็น  
(ที่มา : <https://www.protolabs.com>)

นอกจากตัวอย่างคำสั่งเอ็มโค้ดข้างต้นที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมเอ็นซีแล้วยังมีเอ็มโค้ดพื้นฐานอื่นๆที่ใช้ในงานกลึงซีเอ็นซี ดังแสดงตามตารางที่ 8.2 (ที่มา : สมบัติ ชิวหา. 2557 : 187)


ตารางที่ 8.2 แสดงเอ็มโค้ดพื้นฐานในงานกลึงซีเอ็นซี

เอ็มโค้ด	ความหมาย/การทำงาน
M00	หยุดโปรแกรมชั่วคราว
M01	หยุดโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
M02	สิ้นสุดโปรแกรม หรือจบโปรแกรม
M03	เปิดสปินเดิลหมุนตามเข็มนาฬิกา
M04	เปิดสปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกา
M05	หยุดการหมุนของสปินเดิล
M06	เปลี่ยนเครื่องมือตัด
M08	เปิดน้ำหล่อเย็น
M09	ปิดน้ำหล่อเย็น
M10	เปิดปากจับชิ้นงาน
M11	ปิดปากจับชิ้นงาน
M13	เปิดสปินเดิลหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาพร้อมเปิดน้ำหล่อเย็น
M14	เปิดสปินเดิลหมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาพร้อมเปิดน้ำหล่อเย็น
M30	จบโปรแกรมแล้วกลับไปยังจุดเริ่มต้นของโปรแกรม

### 8.3 การขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี

การขึ้นรูปชิ้นงาน คือ การที่เครื่องมือตัดทำการตัดเฉือนเนื้อโลหะออกจากชิ้นงานเพื่อให้ได้รูปทรง และขนาดตามแบบที่กำหนด โดยทั่วไปนั้นการกลึงซีเอ็นซี มีลักษณะการขึ้นรูปอยู่ 2 ลักษณะดังนี้


8.3.1 การกลึงงานตามเส้นขอบงาน ( Contour Part) ใช้กับ ชิ้นงานที่มีการผ่านกระบวนการขึ้นรูปมาก่อน เช่นหล่อขึ้นรูป หรือผ่านกระบวนการการกลึงปอกหยาบ (Roughing) ให้ได้รูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับแบบงานที่กำหนด โดยเผื่อขนาดต่างๆ ไว้ให้มีขนาดโตกว่าขนาดสำเร็จ แล้วจึงนำชิ้นงานมาทำการกลึงละเอียด (Finishing) ตามตำแหน่งโคออร์ดิเนตที่กำหนดไว้ให้ได้ตามแบบงานที่กำหนด ดังแสดงในรูปที่ 8.14 (ที่มา : อำนาจ ทองเสน. 2556 : 282)

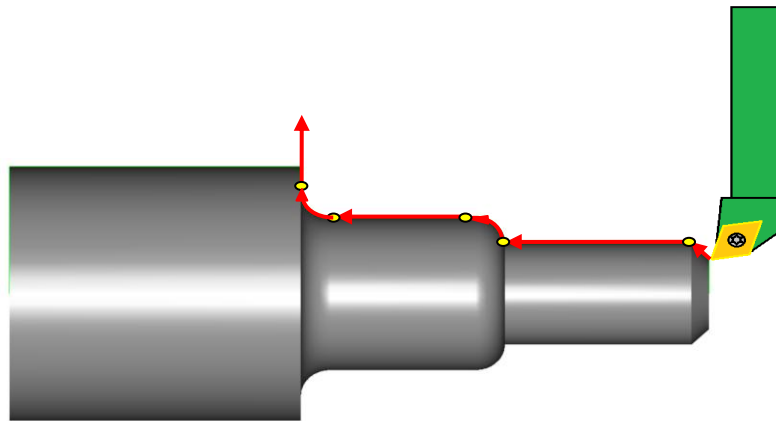

รูปที่ 8.14 แสดงลักษณะการกลึงงานตามเส้นขอบงาน

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

8.3.2 การกลึงแบบแบ่งเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการ การตัดเฉือน ใช้สำหรับ ชิ้นงาน ที่ยังไม่ได้ ผ่านกระบวนการขึ้นรูปมาก่อน โดยงานกลึงลักษณะนี้จะใช้เครื่องมือตัดในการขึ้นรูปชิ้นงานหลายตัว เช่น เครื่องมือตัดตัวที่ 1 ใช้ในการปาดหน้าชิ้นงาน (Facing) เครื่องมือตัดตัวที่ 2 งานกลึงปอกผิวชิ้นงาน (Roughing) เครื่องมือตัดตัวที่ 3 ใช้สำหรับงานกลึงเก็บละเอียด (Finishing) เป็นต้น โดยแบ่งการตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุงานออกเป็นชั้นๆ ตามลำดับการใช้งานของเครื่องมือตัด ดังแสดงในรูปที่ 8.15

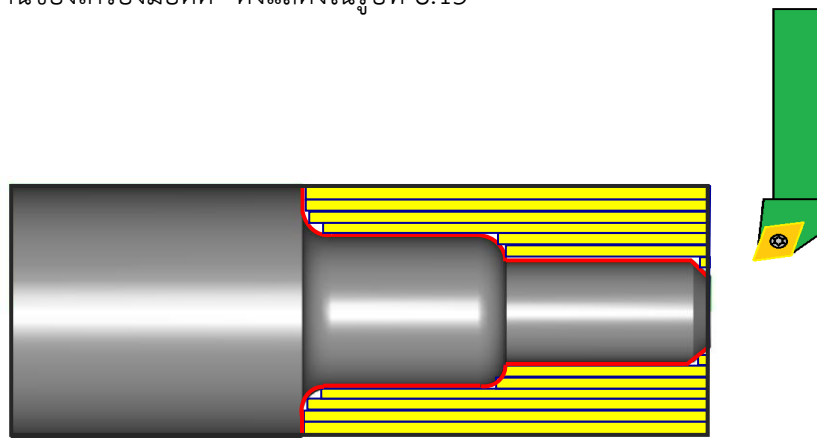

รูปที่ 8.15 แสดงลักษณะการกลึงงานแบบแบ่งเป็นขั้นตอนการตัดเฉือน

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

## 8.4 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึง

ในการเขียนโปรแกรมเอ็นซีซึ่งงานกลึงสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบสัมบูรณ์ (Absolute) และแบบต่อเนื่อง (Incremental) เช่นเดียวกับงานกัดซีเอ็นซีในการเขียนโปรแกรมงานกลึงส่วนใหญ่จะนิยมเขียนโปรแกรมเอ็นซีแบบสัมบูรณ์(Absolute) เนื่องจากเขียนได้ง่ายและเกิดข้อผิดพลาดของตำแหน่งน้อยกว่าการเขียนโปรแกรมเอ็นซีแบบต่อเนื่อง ก่อนที่จะทำการเขียนโปรแกรมเอ็นซี ควรจะศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเฉพาะรุ่น เพราะแต่ละบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จะทำการออกแบบ มาไม่เหมือนกัน คำสั่งบางคำสั่งก็จะมีการใช้เฉพาะรุ่น เช่นการเขียนโปรแกรมกำหนดค่าของส่วนโค้ง ที่ใช้มีทั้งแบบ กำหนดค่ารัศมี (Radius Program) และแบบกำหนดค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter Program) โดยโปรแกรมเอ็นซีที่ใช้ ทำงานกันบ่อย ๆ ในงานกลึงมีดังนี้

- 8.4.1 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึงปาดหน้าชิ้นงาน (Facing)
- 8.4.2 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึงปอกผิวชิ้นงาน (Roughing)
- 8.4.3 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึงเรียว (Taper)
- 8.4.4 การเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึงโค้ง (Curved Cutting)
- 8.4.5 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรงานกลึง (Canned Cycle) และคำสั่งสำเร็จรูป

## 8.5 การเขียนคำสั่งโปรแกรมงานกลึงปาดหน้า

การเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึงปาดหน้า โดยการใช้คำสั่ง พื้นฐานมีคำสั่งที่จะใช้งานดังนี้

8.5.1 G00 คือ การเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่อง (Rapid Traverse)

บล็อกคำสั่งของ G00 มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์ดต่างๆ ของแต่ละโค้ด คือ

N... G00 X... Z...

เมื่อ X...Z... คือ ตำแหน่งโคออร์ดิเนตเป้าหมายในแนวแกนX และแกนZ

8.5.2 G01 คือ คำสั่งให้เครื่องมือตัด เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตัดเฉือนชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามค่าอัตราป้อนที่กำหนด


บล็อกคำสั่งของ G01 มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์ดต่างๆ ของแต่ละโค้ด คือ

N... G01 X... Z... F...

เมื่อ X...Z... คือ ตำแหน่งโคออร์ดิเนตเป้าหมายในแนวแกนX และแกนZ


F... คือ ค่าอัตราป้อน (มิลลิเมตร ต่อ รอบ)

ในการเขียนโปรแกรมเอ็นซี สำหรับงานกลึงปาดหน้าชิ้นงานนั้น สามารถเขียนโปรแกรม เอ็นซี โดยใช้คำสั่ง G00 และคำสั่ง G01 สั่งให้ทูลเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานผ่านตำแหน่งต่างๆตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่8.16

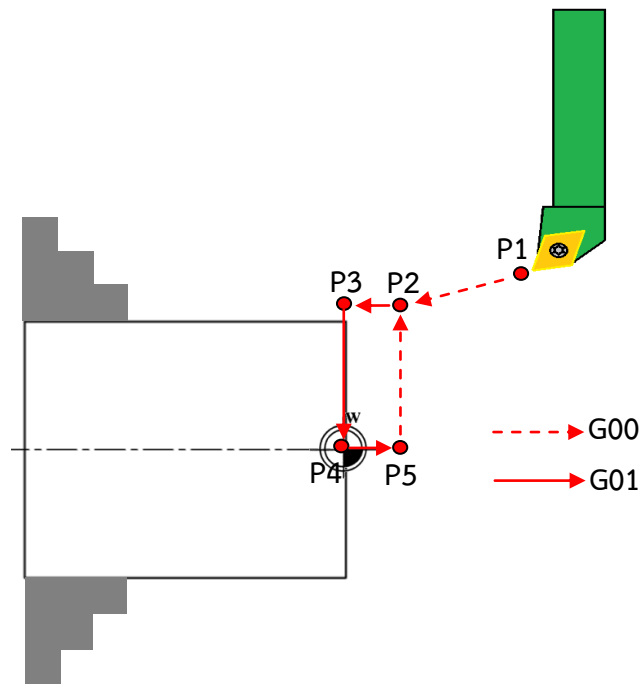

รูปที่ 8.16 แสดงลำดับการเคลื่อนที่ของทุกลิ่งปาดหน้าชิ้นงานของเครื่องกลึงซีเอ็นซี  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ตัวอย่างที่ 8.1 จงเขียนโปรแกรมงานกลึง ปาดหน้าชิ้นงาน ให้ได้ขนาด ตามแบบงานที่กำหนด โดยที่ชิ้นงาน ดิบมีการเผื่อขนาดไว้ 0.2 มิลลิเมตรไว้สำหรับกลึงปาดหน้าครั้งเดียวลึกลงใน แนวแกน Z เท่ากับ 0.2 มิลลิเมตร, ให้ใช้ค่าความเร็วรอบของเพลา สปินเดิล 2000 รอบต่อนาที หมุนในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกา, อัตราป้อน 0.1 มิลลิเมตรต่อรอบ, และให้ใช้มีดกลึงฟอร์มปกกวาหมายเลข 2, กำหนดจุดตำแหน่งเข้าใกล้ชิ้นงานที่แกน X30, Z2 ป้อมมีดอยู่ด้านหน้าเครื่องจักร

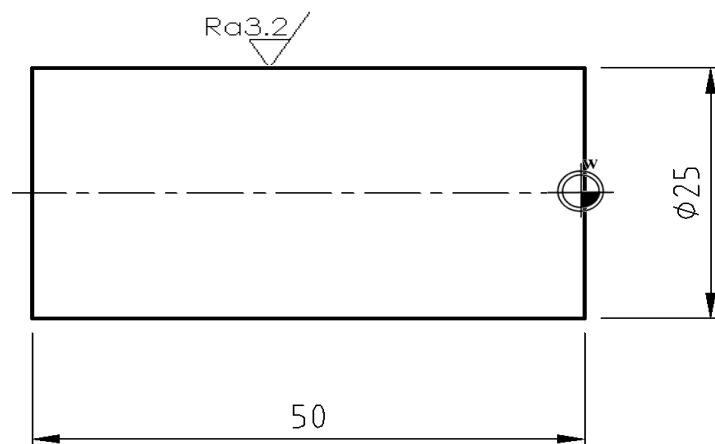

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ตารางที่ 8.3 แสดงการเขียนโปรแกรมงานลึงปาดหน้าขึ้นงาน

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
-	-	% 0123( Facing)	หัวโปรแกรม เขียนสัญลักษณ์ของ ISO Program (%) กำหนดหมายเลขโปรแกรมที่ 123 กำหนดชื่อโปรแกรม Facing
N10	G90G21G54	-	กำหนดการเขียนโปรแกรมแบบสัมบูรณ์ กำหนดหน่วยการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร กำหนดจุดศูนย์ขึ้นงานลำดับที่1
N20	G95	-	กำหนดอัตราป้อนเป็นมิลลิเมตร/รอบ
N30	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N40	-	T0202	กำหนดใช้ทูลหมายเลข 2 และใช้ค่า Offset ของทูลหมายเลข 2
N50		S2000 M03 M08	หมุนสปินเดิล 2,000 รอบต่อนาที ทิศทางตามเข็มนาฬิกา เปิดน้ำหล่อเย็น
N60	G00	X30 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกนX30 อยู่หน้าผิวงานในแกน Z 2 มิลลิเมตร
N70	G00	X30 Z0	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกนX30 และในแกน Z 0
N80	G01	X0 Z0 F0.1	เคลื่อนที่ทูลปาดหน้าขึ้นงานแนวเส้นตรงด้วย อัตราป้อน 0.1 มิลลิเมตร/รอบ ไปที่ตำแหน่ง ในแนวแกน 0 และในแนวแกน Z 0
N90	G01	X0 Z2	เคลื่อนที่ตัดเฉือนขึ้นงานแนวเส้นตรงไปที่ ตำแหน่งแนวแกนX0 และในแกน Z 2




ตารางที่ 8.3 แสดงการเขียนโปรแกรมงานกลึงปาดหน้าชิ้นงาน(ต่อ)


บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N100	G00	X30 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ตำแหน่งแนวแกน X30 และในแกน Z 2
N110	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N120	M09	-	ปิดน้ำหล่อเย็น
N130	M05	-	ปิดเฟลสปีนเดิล
N140	M30	-	จบโปรแกรมแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นโปรแกรม

### 8.6 การเขียนคำสั่งโปรแกรมงานกลึงปอก

ในการเขียนคำสั่งในงานกลึงปอกผิวชิ้นงานจะใช้คำสั่งจีโค้ด พื้นฐาน G00, G01, G02 และ G03 เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ ควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดให้ตัดเฉือนปอกผิวชิ้นงานให้ได้รูปทรงตามแบบที่กำหนด โดยการกลึงปอกสามารถกลึงขึ้นรูปชิ้นงานได้ทั้ง 2 คือ การกลึงโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการตัดเฉือน ซึ่งนิยมใช้ในการกลึงปอกหยาบก่อนการเก็บละเอียดและการกลึงงานตามเส้นขอบงาน ซึ่งนิยมใช้ในการกลึงปอกละเอียดครั้งสุดท้าย โดยมีรูปแบบการเดินทูลตัดเฉือนชิ้นงานผ่านตำแหน่งต่างๆตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 8.17-8.18

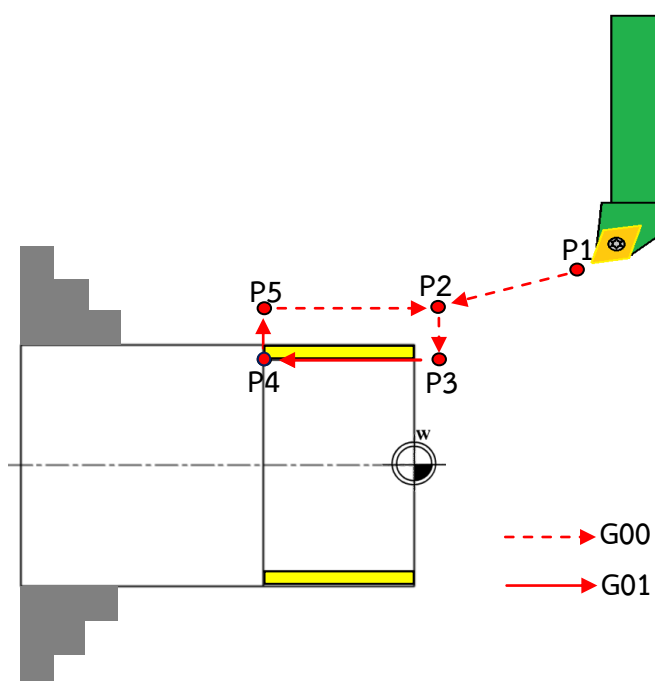


รูปที่ 8.17 แสดงลำดับการเคลื่อนที่ของทูลในการกลึงแบบแบ่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการการตัดเฉือน  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

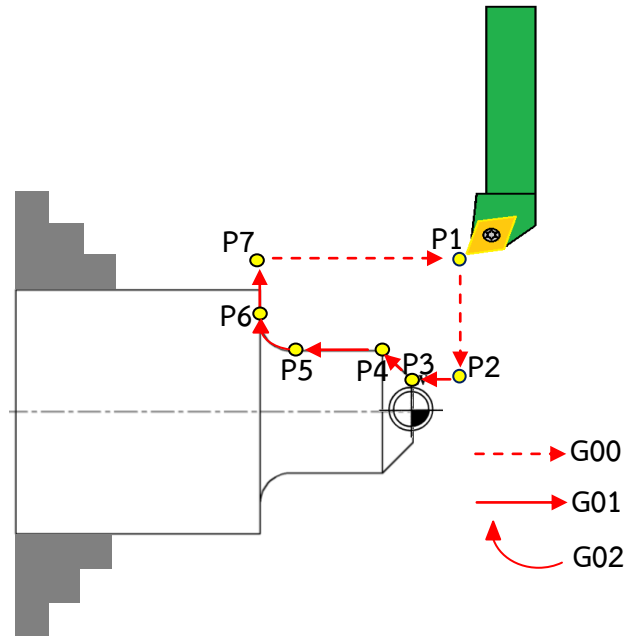

รูปที่ 8.18 แสดงลำดับการเคลื่อนที่ของทุกกลิ้งปอกชิ้นงานตามเส้นขอบงานของเครื่องกลึงซีเอ็นซี  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ตัวอย่างที่ 8.2 จงเขียนโปรแกรมงานกลึง ปอกชิ้นงานให้ได้ขนาด ตามแบบงานที่กำหนด โดยกำหนดให้ กลิ้งปอกชิ้นงานตามเส้นขอบงาน , กำหนดให้ใช้ความเร็วรอบของเฟลา สปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที , หมุนใน ทิศทางตามเข็มนาฬิกา, อัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตร/รอบ, และใช้มีดกลึงฟอร์มปอกขวา หมายเลข1, กำหนด จุดตำแหน่งเข้าใกล้ชิ้นงานที่แกน X70, Z2, ป้อมมีดอยู่ด้านหน้าเครื่องจักร

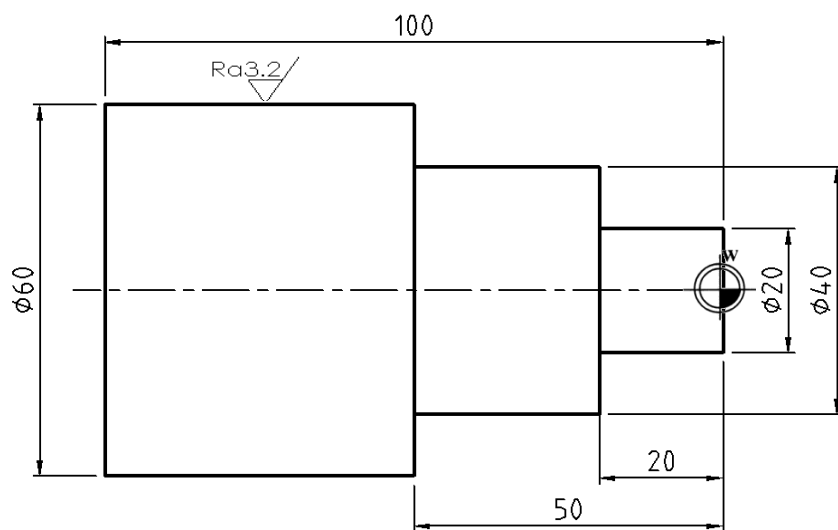

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ตารางที่ 8.4 แสดงการเขียนโปรแกรมงานลึงปอกชิ้นงาน


บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
-	-	% 0124(Rough)	หัวโปรแกรม เขียนสัญลักษณ์ของ ISO Program (%) กำหนดหมายเลขโปรแกรมที่ 123 กำหนดชื่อโปรแกรม Rough
N10	G90G21G54	-	กำหนดการเขียนโปรแกรมแบบสัมบูรณ์ กำหนดหน่วยการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร กำหนดจุดศูนย์ชิ้นงานลำดับที่1
N20	G95	-	กำหนดอัตราป้อนเป็นมิลลิเมตร/รอบ
N30	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N40	-	T0101	กำหนดใช้ทูลหมายเลข 1 และใช้ค่า Offset ของทูลหมายเลข 1
N50		S1000 M03 M08	หมุนสปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที ทิศทางตามเข็มนาฬิกา เปิดน้ำหล่อเย็น
N60	G00	X70 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X70 และในแกน Z2
N70	G00	X20 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X20 และในแกน Z2
N80	G01	X20 Z0 F0.12	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยอัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตร/รอบไปที่ตำแหน่งในแนวแกน X20 และในแนวแกน Z 0
N90	G01	X20 Z-20	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงกลึงปอกผิวงานไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X20 และแกน Z-20
N100	G01	X40 Z-20	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงกลึงปาดหน้าผิวงาน ไปที่ตำแหน่งในแนวแกน X 40 และแกน Z-20

#### ตารางที่ 8.4 แสดงการเขียนโปรแกรมงานกลึงปอกชิ้นงาน(ต่อ)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N110	G01	X40 Z-50	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงกลึงปอกผิวงานไปที่ตำแหน่งในแนวแกน X40 และแกน Z-50
N120	G01	X70 Z-50	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงกลึงปาดหน้าผิวงานไปที่ตำแหน่งในแนวแกนX70 และแกนZ-50
N130	G00	X70 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ตำแหน่งแนวแกน X70 และในแกน Z2
N140	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N150	M09	-	ปิดน้ำหล่อเย็น
N160	M05	-	ปิดเพลสปีนเดิล
N170	M30	-	จบโปรแกรมแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นโปรแกรม

#### 8.7 การเขียนโปรแกรมงานกลึงเรียว (Taper)


การเขียนโปรแกรมงานกลึงที่มีการเคลื่อนที่ในแนวแกนพร้อมกัน 2 แนวแกน หรือ ในทางงานกลึงเรียกว่า "งานกลึงเรียว (Taper)" มีวิธีกำหนดเส้นทางเดินของเครื่องมือตัดเพื่อให้การเคลื่อนที่ในการกลึงเรียวได้หลายวิธี เช่น การกำหนดองศาของเรียว การกำหนดอัตราเรียวหรือ การกลึงเรียวโดยใช้จุด 2 จุดเป็นตัวกำหนดความเร็วของชิ้นงาน ซึ่งในการใช้จุด 2 จุดร่วมกับการใช้คำสั่งให้เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงาน ในแนวเส้นตรงเพื่อกำหนดอัตราเรียวของชิ้นงาน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องกำหนดค่าโคออร์ดิเนต X, Z ของทั้ง 2 จุดให้ถูกต้องและแม่นยำ จึงจะไม่เกิดความผิดพลาดของอัตราเรียว ดังแสดงในรูปที่ 8.19

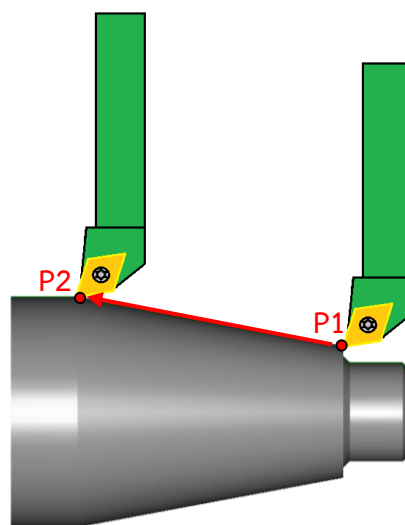


รูปที่ 8.19 แสดงลักษณะการกลึงเรียวโดยใช้จุด 2 จุดเป็นตัวกำหนดความเร็วของชิ้นงาน

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)


ในงานกลึงเรียวและงานกลึงส่วนโค้งจำเป็นที่จะต้องมีการชดเชยรัศมี ปลายเครื่องมือตัด (Tools nose Radius Compensation : TRC) โดยปลายเม็ดมีดอินเสิร์ตจะโค้งมน เพื่อให้ผิวชิ้นงานออกมานั้นมีคุณภาพดี ในงานกลึงปาดหน้า และกลึงปอกผิวชิ้นงานขนาดของชิ้นงานจริงที่ได้จะมีค่าเท่ากับค่าที่ป้อนในโปรแกรมเอ็นซี แต่ในงานกลึงโค้งหรือกลึงเรียว ขนาดของชิ้นงานจริงจะมีขนาดโตกว่าค่าที่กำหนดในแบบงาน หรือในโปรแกรมเอ็นซี ดังแสดงในรูปที่ 8.20 ดังนั้นจึงต้องมีการชดเชย รัศมีของเครื่องมือตัดที่ปลายของเม็ดมีดอินเสิร์ต ในการทำโปรแกรมงานกลึงจะสมมุติว่าจุดปลายมีดกลึงที่สัมผัสกับชิ้นงานเป็นจุดปลายมีดคมแหลม ดังแสดงในรูปที่ 8.21 อย่างไรก็ตามจุดปลายเม็ดมีดที่เป็นจริงนั้นจะโค้งมนเป็นรัศมี และระบบควบคุมจะทำการชดเชยช่องว่างระหว่างจุดปลายมีดกลึงทางทฤษฎีกับขอบคมตัดของมีดกลึงโดยการคำนวณหาเส้นทางเดินของรูปที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องป้อนข้อมูลตำแหน่งการทำงานของปลายเม็ดมีดอินเสิร์ต ที่ถูกต้องเข้าไปในระบบควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 8.22-8.23 ส่วนของวงกลมจะทำหน้าที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของจุดปลายมีดกลึงเข้าหาขอบงานโดยอัตโนมัติ

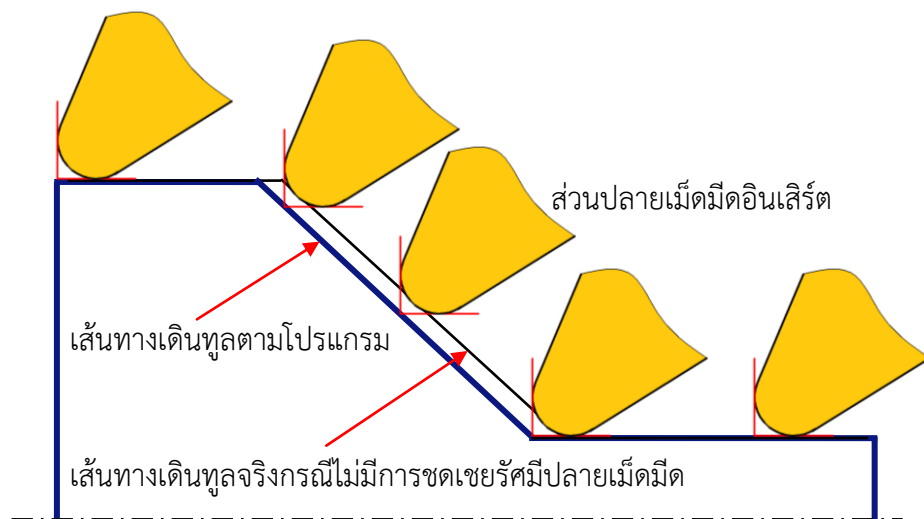

รูปที่ 8.20 แสดงเส้นทางเดินของทูลการชดเชยรัศมีที่ปลายเครื่องมือตัดเม็ดมีดอินเสิร์ต  
(ที่มา : ซาลี ตระการกุล. 2540 : 133)

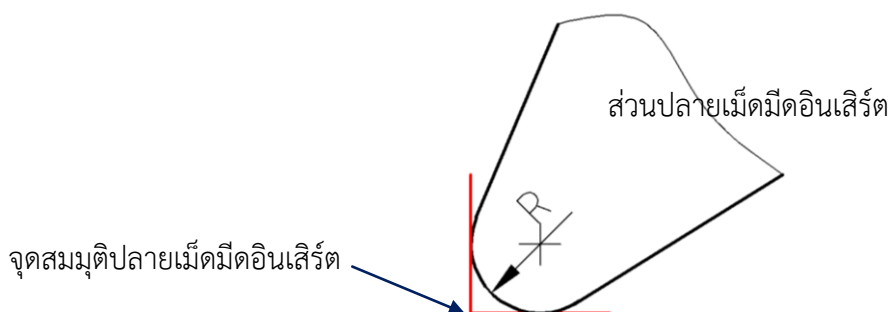

รูปที่ 8.21 แสดงจุดสมมุติปลายเม็ดมีดอินเสิร์ตและรัศมีปลายเม็ดมีด  
(ที่มา : ซาลี ตระการกุล. 2540 : 133)

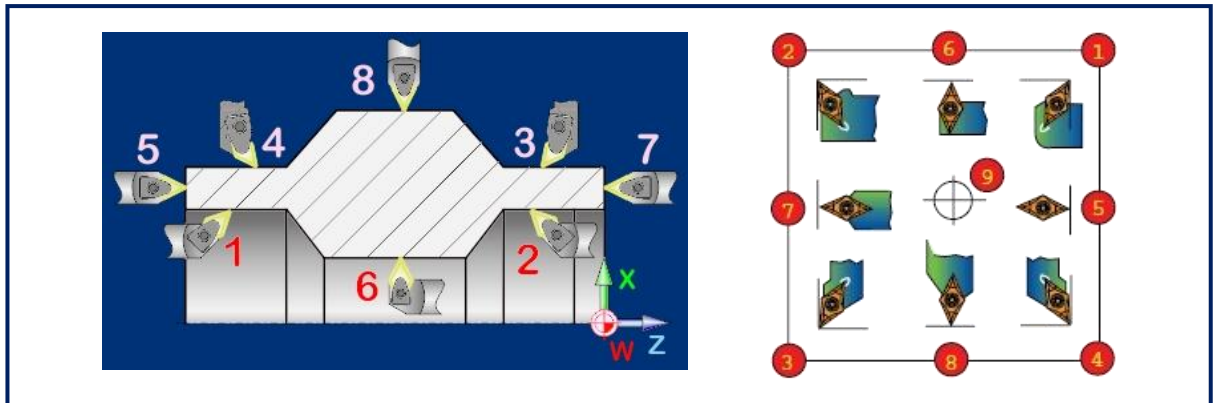

รูปที่ 8.22 แสดงตำแหน่งที่ใช้ในการทำงานของปลายเม็ดมีดอินเสิร์ต  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

TOOL OFFSET					
GEOMETRY OFFSET		WEAR OFFSET		TOOL DATA	
NO.	X-AXIS	Z-AXIS	Y-AXIS	RADIUS	VIRT. TIP
001	0.000	0.000	0.000	0.000	3
002	0.000	0.000	0.000	5.000	9
003	0.000	0.000	0.000	0.400	3
004	0.000	0.000	0.000	0.000	0
005	0.000	0.000	0.000	7.500	0
006	0.000	0.000	0.000	0.400	3
007	0.000	0.000	0.000	2.500	0

SELECT SOFT KEY.


DIR. 0 DIR. 1 DIR. 2 DIR. 3 DIR. 4 DIR. 5 DIR. 6 DIR. 7 DIR. 8 DIR. 9

รูปที่ 8.23 แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลทูลและตำแหน่งการทำงานของปลายเม็ดมีดที่ชุดควบคุม  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

หมายเหตุ

1. การใช้งานคำสั่ง G41 และ G42 ระยะที่ทำการชดเชย ระหว่างเครื่องมือตัดกับผิวชิ้นงานจะเท่ากับ 2 เท่าของรัศมีของปลาย เม็ดมีดอินเสิร์ต โดยค่าต่างๆ ของ ทูลจะต้องป้อนเก็บไว้ใน ระบบควบคุม ของ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะทำการป้อนโปรแกรมเอ็นซี
2. ก่อนทำการเปลี่ยนทูลทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้คำสั่ง G41 หรือ G42 ก่อนเสมอ
3. งานกลึงเรียว และงานกลึงรัศมีจะต้องทำการชดเชยรัศมีที่ปลายเครื่องมือตัดเสมอ
4. ก่อนการกลึงเกลียวต้องยกเลิกคำสั่ง G41และ G42 ด้วยคำสั่ง G40 ก่อนเสมอ
5. การเขียนโปรแกรมคำสั่งชดเชย G41 และG42 จะต้องสั่งก่อนถึงจุดตัดเฉือนแรกของการกลึง

ตัวอย่างที่ 8.3 จงเขียนโปรแกรมงานกลึง ขึ้นงานให้ได้ขนาด ตามแบบงานที่กำหนด ขึ้นงานดิบผ่านการหล่อ ขึ้นรูปมาแล้วโดยเพื่อขนาดในการเก็บละเอียด 0.5 มิลลิเมตร โดยกำหนดให้กลึงปอกขึ้นงานตามเส้น ขอบงาน, กำหนดให้ใช้ความเร็วรอบของเพลลา สปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที , หมุนในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกา, อัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตร/รอบ, และใช้มีดกลึงฟอร์มปอกขวาหมายเลข1, กำหนดจุดตำแหน่งเข้าใกล้ขึ้นงาน ที่แกน X60, Z2 ,ป้อมมีตอยู่ด้านหน้าเครื่องจักร

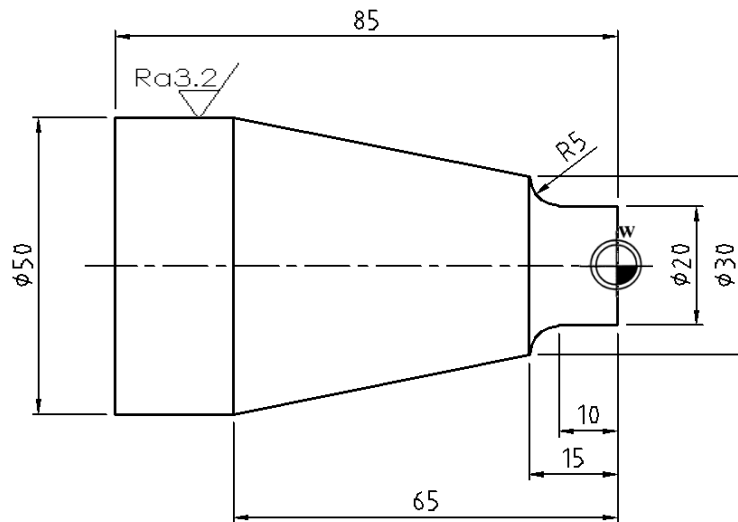

(ที่มา : มาตรฐาน สมพวงศ. 2559)

ตารางที่ 8.5 แสดงการเขียนโปรแกรมงานกลึงเร็วขึ้นงาน

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
-	-	% 0126(Taper)	หัวโปรแกรม เขียนสัญลักษณ์ของ ISO Program (%) กำหนดหมายเลขโปรแกรมที่ 124 กำหนดชื่อโปรแกรมTaper
N10	G90G21G54	-	กำหนดการเขียนโปรแกรมแบบสัมบูรณ์ กำหนดหน่วยการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร กำหนดจุดศูนย์ขึ้นงานลำดับที่1
N20	G95	-	กำหนดอัตราป้อนเป็นมิลลิเมตร/รอบ
N30	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง

ตารางที่ 8.5 แสดงการเขียนโปรแกรมงานลิ้งเร็วขึ้นงาน(ต่อ)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N40	-	T0404	กำหนดใช้ทูลหมายเลข 4 และใช้ค่า Offset ของทูลหมายเลข 4
N50		S1000 M03 M08	หมุนสปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที ทิศทางตามเข็มนาฬิกา เปิดน้ำหล่อเย็น
N60	G00	X60 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X60 และในแกน Z2
N70	G42	-	ชดเชยรัศมีปลายมีดมีดทางด้านขวาของเส้น ตัดเฉียง
N80	G00	X20 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X20 และในแกน Z2
N90	G01	X20 Z0 F0.12	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉียงขึ้นงาน ไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X20 และในแนวแกน Z0 ด้วยอัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตร/รอบ
N100	G01	X20 Z-10	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉียงขึ้นงาน ไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X20 และแกน Z-10
N110	G02	X30 Z-15 R5	เคลื่อนที่ทูลตัดเฉียงขึ้นงานเป็นเส้นโค้ง ทิศทางตามเข็มนาฬิกา ไปที่ตำแหน่งใน แนวแกน X30 และแกน Z-15 ด้วยรัศมีส่วนโค้ง 5 มิลลิเมตร
N120	G01	X50 Z-65	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉียงขึ้นงาน ไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X50 และแกน Z-65
N130	G01	X60 Z-65	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉียงขึ้นงาน ไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X60 และแกน Z-65
N140	G00	X60 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X60 และในแกน Z2
N150	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง



ตารางที่ 8.5 แสดงการเขียนโปรแกรมงานกลึงเร็วขึ้นงาน(ต่อ)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N160	G40	-	ยกเลิกการชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีด
N170	M09	-	ปิดน้ำหล่อเย็น
N180	M05	-	ปิดเฟลสปีนเดิล
N190	M30	-	จบโปรแกรมแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นโปรแกรม


### 8.8 การเขียนโปรแกรมงานกลึงโค้ง (Curved Cutting)

การเขียนโปรแกรมงานกลึงที่มีการเคลื่อนที่ของ ทูลในแนวเส้นโค้ง ซึ่งจะมีลักษณะงานที่กลึงออกมา จะมี 2 ลักษณะคือ งานกลึงผิวโค้งเว้า (Concave) และงานกลึงผิวโค้งนูน (Convex) โดยในการกลึงโค้งนี้จะใช้คำสั่ง ในการกลึงขึ้นงานอยู่ 2 คำสั่ง คือ

G02 คือ การเคลื่อนที่ทูลตัดเฉือนขึ้นงานเป็นเส้นโค้งหรือวงกลมทิศทางตามเข็มนาฬิกา(ป้อมมีดด้านใน)

G03 คือ การเคลื่อนที่ทูลตัดเฉือนขึ้นงานเป็นเส้นโค้งหรือวงกลมทิศทางทวนเข็มนาฬิกา(ป้อมมีดด้านใน)

โดยในการเลือกใช้งานให้พิจารณาจากทิศทางการเดินของทูลโดยมองตามหลังการเคลื่อนที่ตัดเฉือน ขึ้นงานของเครื่องมือตัดหรือทูล และตำแหน่งของป้อมมีดกลึงว่าอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเครื่องจักร โดยมี ทิศทางการมองจากด้านบนของเครื่องจักร สำหรับเครื่องกลึงชนิดป้อมมีดด้านหน้าจะมีความหมายของโค้ดสลับ กับเครื่องกลึงชนิดป้อมมีดด้านในซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเครื่องกลึงซีเอ็นซีจะมีป้อมมีดอยู่ด้านหลังเครื่องจักรการเลือก ใช้งานพิจารณาได้ดังแสดงในรูปที่ 824

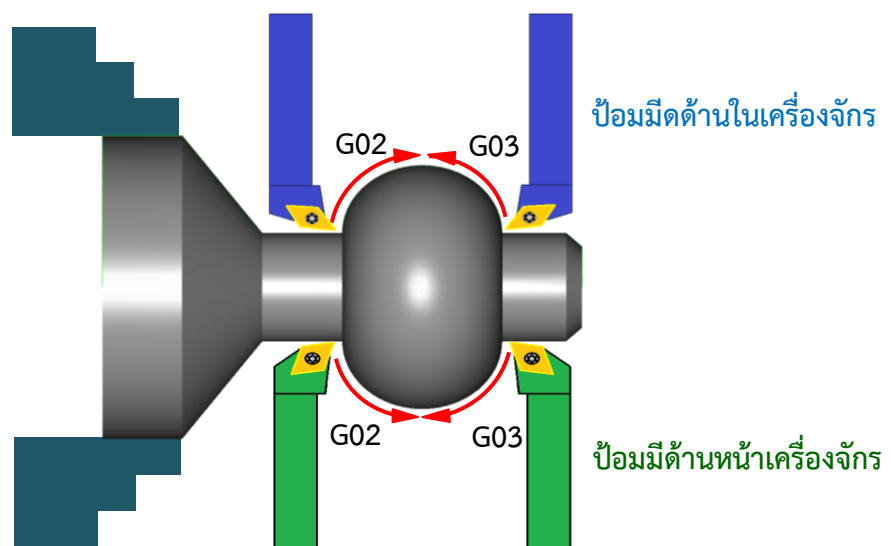

รูปที่ 8.24 แสดงการเลือกใช้คำสั่ง G02และG03 จากทิศทางการเดินของทูลโดยมองตามหลังการเคลื่อนที่ตัดเฉือนขึ้นงานของทูลและตำแหน่งของป้อมมีดกลึง

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

## 8. 8.1 การเขียนคำสั่งการตัดเฉือนชิ้นงานแบบเส้นโค้ง

ในการเขียนคำสั่งตัดเฉือนชิ้นงานแบบเส้นโค้งสามารถเขียนโครงสร้างของบล็อกคำสั่งได้ดังนี้

1. G02 คือ การเคลื่อนที่ทุลตัดเฉือนชิ้นงานเป็นเส้นโค้ง หรือวงกลมในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกา บล็อกคำสั่งของ G02 มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์ดต่างๆ ของแต่ละโค้ด คือ

**N... G02 X... Z... R... หรือ I... K...**

เมื่อ

X...Z...คือ ตำแหน่งโคออร์ดิเนตเป้าหมายในแนวแกนX และแกนZ

R...คือ รัศมีของส่วนโค้ง

I... คือ ระยะทางวัดแนวแกน X จากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งไปหาจุดศูนย์กลางส่วนโค้ง

K...คือ ระยะทางวัดแนวแกน Z จากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งไปหาจุดศูนย์กลางส่วนโค้ง

2. G03 คือ การเคลื่อนที่ทุลตัดเฉือนชิ้นงานเป็น เส้นโค้งหรือวงกลมใน ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา บล็อกคำสั่งของ G03 มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วย Word ต่าง ๆ ของแต่ละโค้ด คือ

**N... G03 X... Z... R... หรือ I... K...**

เมื่อ

X...Z...คือ ตำแหน่งโคออร์ดิเนตเป้าหมายในแนวแกนX และแกนZ

R...คือ รัศมีของส่วนโค้ง

I... คือ ระยะทางวัดแนวแกน X จากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งไปหาจุดศูนย์กลางส่วนโค้ง


K...คือ ระยะทางวัดแนวแกน Z จากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งไปหาจุดศูนย์กลางส่วนโค้ง

จากโครงสร้างการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้ทุลกลึงงานเป็นเส้นโค้งจะมีการกำหนดส่วนโค้งที่ใช้รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 โดยการกำหนดค่ารัศมี (R) ของส่วนโค้งที่ต้องการ

รูปแบบที่ 2 โดยการกำหนด ค่าระยะทางที่วัดในส่วนโค้งจากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งไปหาจุด


ศูนย์กลางของส่วนโค้งในแนวแกน X (I) และแนวแกน Z (K) โดยมีวิธีการวัดระยะของ I และ K จะใช้วิธีการวัดตำแหน่งแบบต่อเนื่อง (Incremental) จากจุดเริ่มต้นส่วนโค้งไปหาจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง มีเครื่องหมายและทิศทางเช่นเดียวกับแนวแกนX และแนวแกนZ ดังแสดงในรูปที่ 825

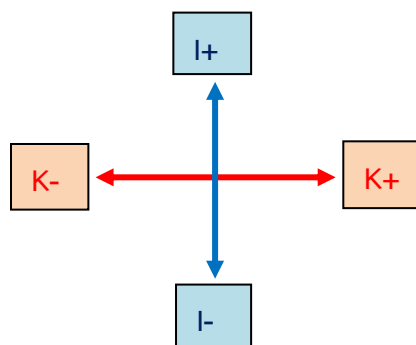

รูปที่ 8.25 แสดงทิศทางและเครื่องหมายของค่า I และ K


(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ในการเลือกการใช้งานรูปแบบใดจะต้องศึกษาจากคู่มือเครื่องจักรว่ากำหนดให้ใช้วิธีการกำหนดส่วนโค้ง  
รูปแบบใด บางเครื่องจักรคอนโทรลเลอร์สามารถกำหนดได้ทั้ง 2 รูปแบบ ตัวอย่างการกำหนดส่วนโค้งแบบ  
กำหนดค่ารัศมี ( R) ของส่วนโค้ง ดังแสดงในรูปที่ 8. 26 และการกำหนด ค่าระยะทางที่วัดในส่วนโค้ง ดังแสดง  
ในรูปที่ 8.27

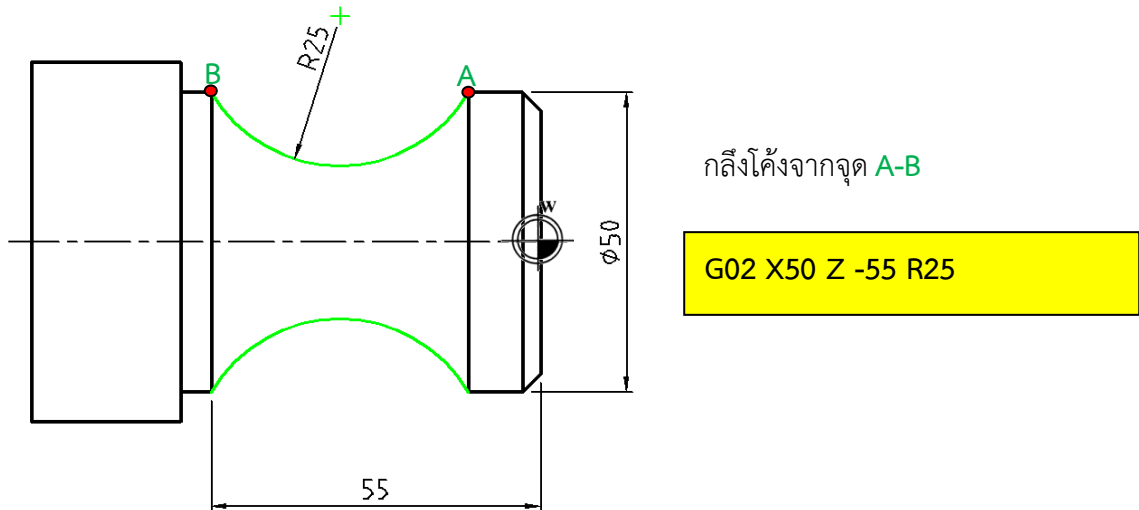

รูปที่ 8.26 แสดงตัวอย่างการกำหนดค่าของส่วนโค้งโดยการกำหนดค่ารัศมีของส่วนโค้ง (R)


(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

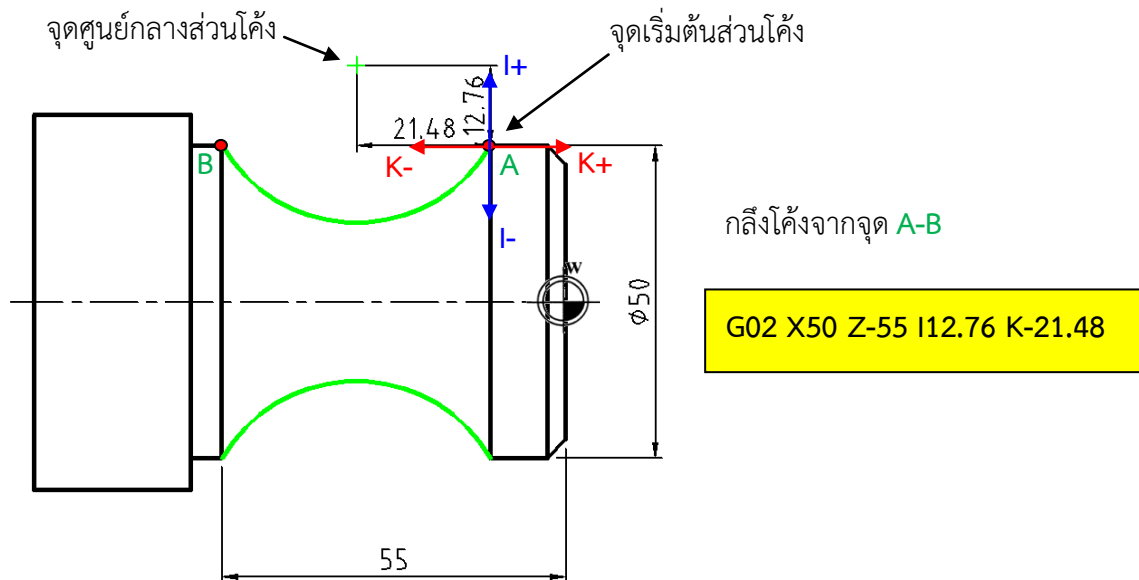

รูปที่ 8.27 แสดงตัวอย่างการกำหนดค่าของส่วนโค้งโดยการกำหนดค่าระยะทางในส่วนโค้ง (I และ K)


(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

เส้นทางเดินของ ทูลเพื่อกลึงงานเป็นเส้นโค้งหากต้องขึ้นรูปชิ้นงานที่ไม่ผ่านการขึ้นรูปเบื้องต้น มาก่อนจำเป็นต้องมีการกลึงลดขนาดของ ชิ้นงานแบบแบ่งเป็นชั้นๆ ซึ่งอาจใช้วิธีลดขนาดแบบขั้นบันไดหรือกลึง เป็นเส้นโค้งด้วยการบวกลบรัศมีส่วนโค้ง ก่อนการเดินทูลตัดเฉือนงานเป็นชั้นตอนสุดท้าย ดังนั้นก่อนการ เริ่มต้นการกลึงโค้ง ควรคำนวณหาค่าขนาดของรัศมีของงานกลึงโค้งโตสุดเสียก่อนเพื่อไม่ให้ชิ้นงานโค้งสร้างความเสียหายขึ้นกับเครื่องมือตัด หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวชิ้นงานเอง อันเนื่องมาจากการป้อนตัดเฉือนชิ้นงานลึกเกินไป วิธีหาค่าขนาดของรัศมี (R) โตสุดในการกลึงชิ้นงานทำได้โดยวิธีการดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 8.28

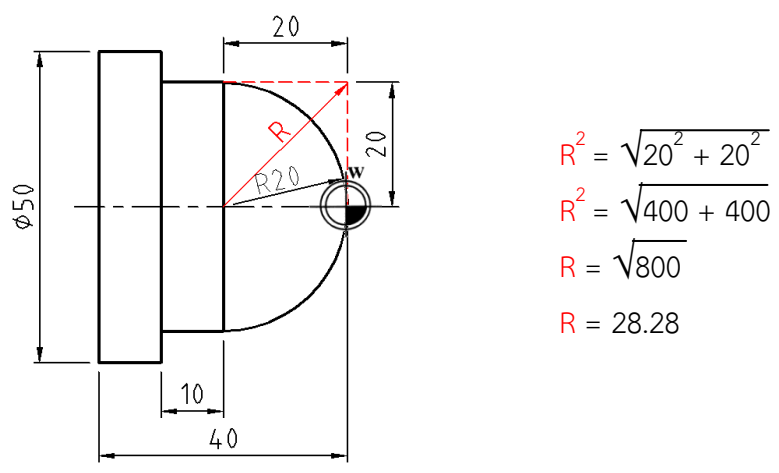


รูปที่ 8.28 แสดงตัวอย่างการคำนวณหาขนาดรัศมีของชิ้นงานกลึงโตสุด (ที่มา : สมบัติ ชิวหา. 2557: 217)

จากตัวอย่างการ คำนวณหารัศมีของชิ้นงานกลึงโตสุดจากรูปที่ 8.28 เมื่อได้ขนาดรัศมีโตสุดของชิ้นงาน ก่อนทำการกลึงชิ้นงานให้นำค่ารัศมีโตสุดของชิ้นงานลบ- ด้วยค่าระยะป้อนลึก (Depth of Cut) ของเครื่องมือตัด ที่ใช้ในการกลึงชิ้นงานก็จะได้ขนาดของรัศมีของวงกลม ที่จะทำการกลึงครั้งแรก ในการกลึงงาน ถ้ากำหนดให้ เครื่องมือตัดมีระยะป้อนลึก งานครั้งละ 2 มิลลิเมตร จะได้รัศมีงานกลึงโค้งครั้งแรกเท่ากับ ( 28.28-2) เท่ากับ 26.28 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 8.29

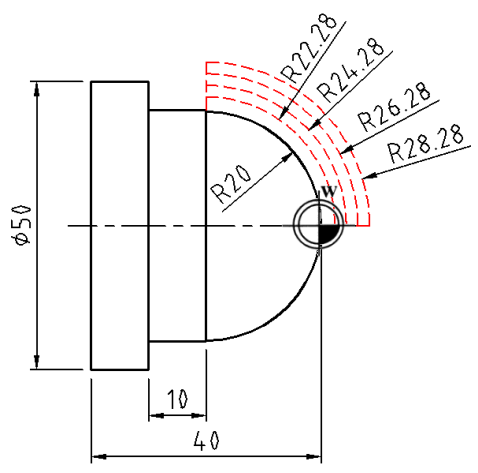

รูปที่ 8.29 แสดงแนวการเดินทางของเครื่องมือตัดในการกลึงโค้งรัศมีของชิ้นงานกลึงโตสุด (ที่มา : สมบัติ ชิวหา. 2557: 218)

ตัวอย่างที่ 8.4 จงเขียนโปรแกรมงานกลึง ชิ้นงานให้ได้ขนาด ตามแบบงานที่กำหนด ชิ้นงานดิบผ่านการหล่อ ขึ้นรูปมาแล้วโดยเพื่อขนาดในการเก็บละเอียด 0.5 มิลลิเมตร, กำหนดให้ใช้ความเร็วรอบของเพลา สปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที, หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา, อัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตร/รอบ, ใช้มีดกลึงฟอร์ม ปอกขวา หมายเลข 3, กำหนดจุดตำแหน่งเข้าใกล้ชิ้นงานที่แกน X70, Z2, บ่อมมีอยู่ด้านหน้าเครื่องจักร

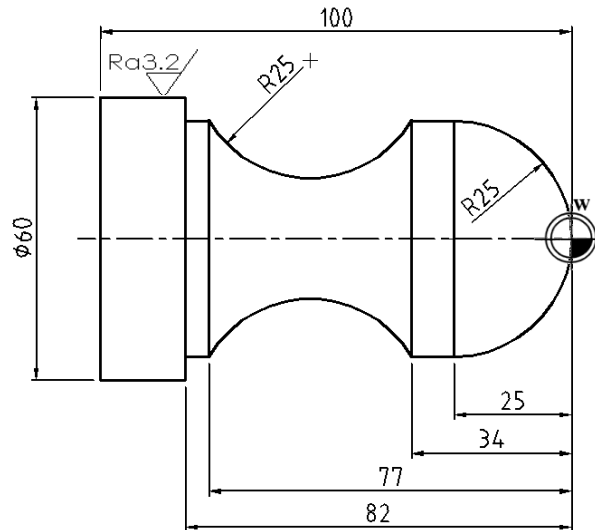

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ตารางที่ 8.6 แสดงการเขียนโปรแกรมงานกลึงโค้งชิ้นงาน

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
-	-	% 0125(Curve)	หัวโปรแกรม เขียนสัญลักษณ์ของ ISO Program (%) กำหนดหมายเลขโปรแกรมที่ 125 กำหนดชื่อโปรแกรมCurve
N10	G90G21G54	-	กำหนดการเขียนโปรแกรมแบบสัมบูรณ์ กำหนดหน่วยการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร กำหนดจุดศูนย์ชิ้นงานลำดับที่1
N20	G95	-	กำหนดอัตราป้อนเป็นมิลลิเมตร/รอบ
N30	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง

ตารางที่ 8.6 แสดงการเขียนโปรแกรมงานลึงโค้งขึ้นงาน(ต่อ)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N40	-	T0303	กำหนดใช้ทูลหมายเลข 3 และใช้ค่า Offset ของทูลหมายเลข 3
N50		S1000 M03 M08	หมุนสปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที ทิศทางตามเข็มนาฬิกา เปิดน้ำหล่อเย็น
N60	G00	X70 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X70 และในแกน Z2
N70	G42	-	ชดเชยรัศมีปลายมีดมีดทางด้านขวาของเส้น ตัดเฉือน
N80	G00	X0 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X0 และในแกน Z2
N90	G01	X0 Z0 F0.12	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงาน ไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X0 และในแนวแกน Z0 ด้วยอัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตร/รอบ
N100	G03	X50 Z-25 R25	เคลื่อนที่ทูลตัดเฉือนขึ้นงานเป็นเส้นโค้ง ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ไปที่ตำแหน่ง ในแนวแกน X50 และในแนวแกน Z-24 ด้วยรัศมีส่วนโค้ง 25 มิลลิเมตร
N110	G01	X50 Z-34	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงาน ไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X50 และในแนวแกน Z-34
N120	G02	X50 Z-77 R25	เคลื่อนที่ทูลตัดเฉือนขึ้นงานเป็นเส้นโค้ง ทิศทางตามเข็มนาฬิกา ไปที่ตำแหน่งใน แนวแกน X50 และในแนวแกน Z-77 ด้วยรัศมีส่วนโค้ง 25 มิลลิเมตร
N130	G01	X50 Z-82	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงาน ไปที่ ตำแหน่งในแนวแกน X50 และแนวแกน Z-82

ตารางที่ 8.6 แสดงการเขียนโปรแกรมงานลึงโค้งขึ้นงาน(ต่อ)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N140	G01	X60 Z-82	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงานไปที่ตำแหน่งในแนวแกน X60 และแนวแกน Z-82
N150	G01	X70 Z-82	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงานไปที่ตำแหน่งแนวแกน X70 และในแกน Z-82
N160	G00	X70 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ตำแหน่งแนวแกน X70 และในแกน Z2
N170	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N180	G40	-	ยกเลิกการชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีด
N190	M09	-	ปิดน้ำหล่อเย็น
N200	M05	-	ปิดเฟลสปีนเดิล
N210	M30	-	จบโปรแกรมแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นโปรแกรม

### 8.9 คำสั่งวัฏจักร (Canned Cycle) และคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับการเขียนโปรแกรมงานลึงซีเอ็นซี

ในการเขียนโปรแกรมงานลึงด้วยคำสั่งวัฏจักร คือ การเขียนโปรแกรมการทำงานขั้นตอนเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาจนได้ขนาดตามแบบที่ต้องการโดยการรวมขั้นตอนการทำงานไว้ในคำสั่งเพียงบล็อกเดียว บรรทัดของโปรแกรมอื่นซีก็จะสั้นลง ทำให้ไม่เสียเวลาในการเขียนโปรแกรมในการใช้คำสั่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องศึกษาคำสั่งที่จะใช้งานจากชุดควบคุมของเครื่องจักรกลก่อนการเขียนโปรแกรมเนื่องจากมีหลากหลายคำสั่งให้ผู้เขียนโปรแกรมเลือกใช้งานตามลักษณะของงาน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมงานลึงที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ วัฏจักรงานลึงปาดหน้า วัฏจักรงานลึงปอกหยาบ และวัฏจักรการลึงปอกละเอียด โดยยกตัวอย่างชุดควบคุมของ Fanuc

#### 8.9.1 คำสั่งวัฏจักรสำหรับงานลึงปาดหน้าหยาบ (G72)

เป็นวัฏจักรการลึงปาดหน้าหยาบผิวงานโดยมีรูปแบบการเดินทูลดังแสดงในรูปที่ 8.30

บล็อกคำสั่งวัฏจักรสำหรับงานลึงปาดหน้าหยาบมีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์ดต่างๆ ของแต่ละโค้ด คือ

```
N... G72 W1... R...;
N... G72 P... Q... U... W2...;
```


เมื่อ

W1 = ระยะความลึกในการลึงงานแต่ละรอบ

R = ระยะยกกลับของมีดลึงในแต่ละรอบ


P = หมายเลขบรรทัดเริ่มต้นที่จะให้การทำงานเป็นแบบวัฏจักร

Q = หมายเลขบรรทัดสุดท้ายที่จะให้ทำงานเป็นแบบวัฏจักร  
 U = ขนาดความถี่สำหรับกลึงละเอียดในแนวแกน X  
 W2 = ขนาดความถี่สำหรับกลึงละเอียดในแนวแกน Z

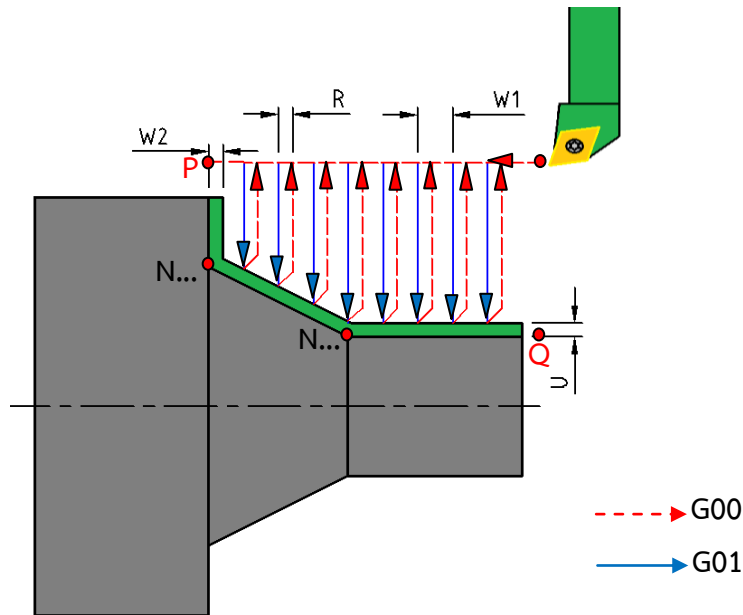

รูปที่ 8.30 แสดงเส้นทางการเดินทูลเมื่อใช้คำสั่งวัฏจักรการกลึงปาดหน้า(G72)  
 (ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ตัวอย่างที่ 8.5 จงเขียนโปรแกรมกลึงปาดหน้าชิ้นงาน โดยใช้คำสั่งวัฏจักรการกลึงปาดหน้าหยาบ โดยกำหนดให้กลึงปาดหน้าลึกครั้งละ 2 มิลลิเมตร , เพื่อขนาดในการเก็บละเอียดในแนวแกน X เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรและในแนวแกน Z เท่ากับ 0.2 มิลลิเมตร , ระยะยกกลับของมีดเท่ากับ 2 มิลลิเมตร , กำหนดให้ ใช้ความเร็วรอบของเพลา สปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที หมุนในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกา , อัตราป้อน 0.1 มิลลิเมตร ต่อรอบ, ให้ใช้ทูลหมายเลข 2, กำหนดจุดตำแหน่งเข้าใกล้ชิ้นงานที่แกน X70, Z2, ป้อมมีดอยู่ด้านหน้าเครื่องจักร

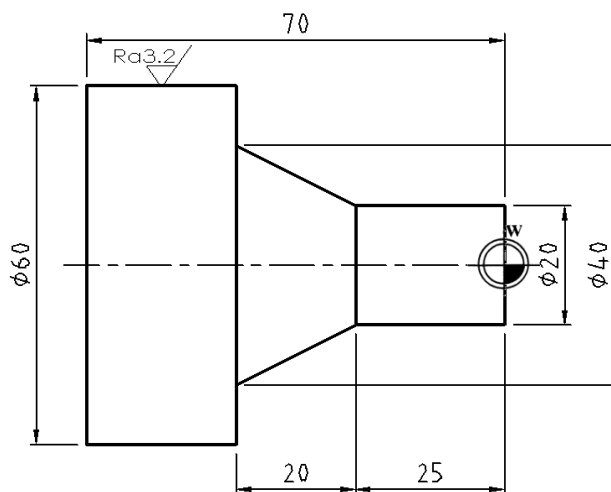

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)



ตารางที่ 8.7 แสดงการเขียนโปรแกรมงานลึงปาดหน้าหยาบขึ้นงานด้วยคำสั่งวัฏจักร (G72)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
-	-	% 0126(FACE PIN)	หัวโปรแกรม เขียนสัญลักษณ์ของ ISO Program (%) กำหนดหมายเลขโปรแกรมที่ 126 กำหนดชื่อโปรแกรม FACE PIN
N10	G90G21G54	-	กำหนดการเขียนโปรแกรมแบบสัมบูรณ์ กำหนดหน่วยการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร กำหนดจุดศูนย์ขึ้นงานลำดับที่ 1
N20	G95	-	กำหนดอัตราป้อนเป็นมิลลิเมตร/รอบ
N30	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N40	-	T0202 M06	เปลี่ยนใช้ทูลหมายเลข 2 และใช้ค่า Offset ของทูลหมายเลข 2
N50	-	S1000 M03 M08	กำหนดความเร็วรอบของเพลสปีนเดิล เท่ากับ 1,000 รอบต่อนาที หมุนสปีนเดิลทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เปิดน้ำหล่อเย็น
N60	G00	X70 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกน X70 และในแกน Z2
N70	G42	-	ชดเชยรัศมีปลายมีดมีดทางด้านขวาของเส้น ตัดเฉือน
N80	G72	W2 R2	ใช้คำสั่งวัฏจักรกลึงปาดหน้า กำหนด กลึงลึก ครั้งละ 2 มิลลิเมตร ระยะยกมีดกลับเท่ากับ 2 มิลลิเมตร
N90	G72	P100 Q130 U0.5 W0.2	ใช้คำสั่งวัฏจักรกลึงปาดหน้า กำหนดบรรทัด เริ่มวัฏจักรที่ N100 สิ้นสุดวัฏจักรที่ N130 เพื่อเก็บละเอียดในแนวแกนX เท่ากับ0.5 มม. เพื่อเก็บละเอียดในแนวแกนZ เท่ากับ0.2 มม.

ตารางที่ 8.7 แสดงการเขียนโปรแกรมงานลึงปาดหน้าหยาบขึ้นงานด้วยคำสั่งวัฏจักร (G72)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N100	G00	X70 Z-45	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ตำแหน่งแนวแกนX70 และในแกน Z-45
N110	G01	X40 Z-45 F0.2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงาน ไปที่ตำแหน่งในแนวแกนX40และแนวแกนZ-45 ด้วยอัตราป้อน 0.2 มิลลิเมตร/รอบ
N120	G01	X20 Z-25	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงาน ไปที่ตำแหน่งในแนวแกนX20และแนวแกนZ-25
N130	G01	X20 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนขึ้นงาน ไปที่ตำแหน่งในแนวแกนX20และในแนวแกน Z2
N140	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N150	G40	-	ยกเลิกการชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีด
N160	M09	-	ปิดน้ำหล่อเย็น
N170	M05	-	ปิดเฟลสปีนเดิล
N180	M30	-	จบโปรแกรมแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นโปรแกรม

### 8.9.2 คำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงปอกหยาบ (G71)

เป็นวัฏจักรการกลึงปอกผิวงานหยาบโดยมีการเผื่อขนาดไว้สำหรับการกลึงละเอียดโดยมีรูปแบบการเดินทูลดังแสดงในรูปที่ 8.31

บล็อกคำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงปอกหยาบ มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์ด ต่างๆ ของแต่ละโค้ด คือ

N... G71 U1... R...;  
N... G71 P... Q... U2... W...;

เมื่อ

U1 = ระยะความลึกในการกลึงงานแต่ละรอบ


R = ระยะยกกลับของมีดกลึงในแต่ละรอบ

P = หมายเลขบรรทัดเริ่มต้นที่จะให้การทำงานเป็นแบบวัฏจักร

Q = หมายเลขบรรทัดสุดท้ายที่จะให้ทำงานเป็นแบบวัฏจักร

U2 = ขนาดความเผื่อสำหรับกลึงละเอียดในแนวแกน X

W = ขนาดความเผื่อสำหรับกลึงละเอียดในแนวแกน Z

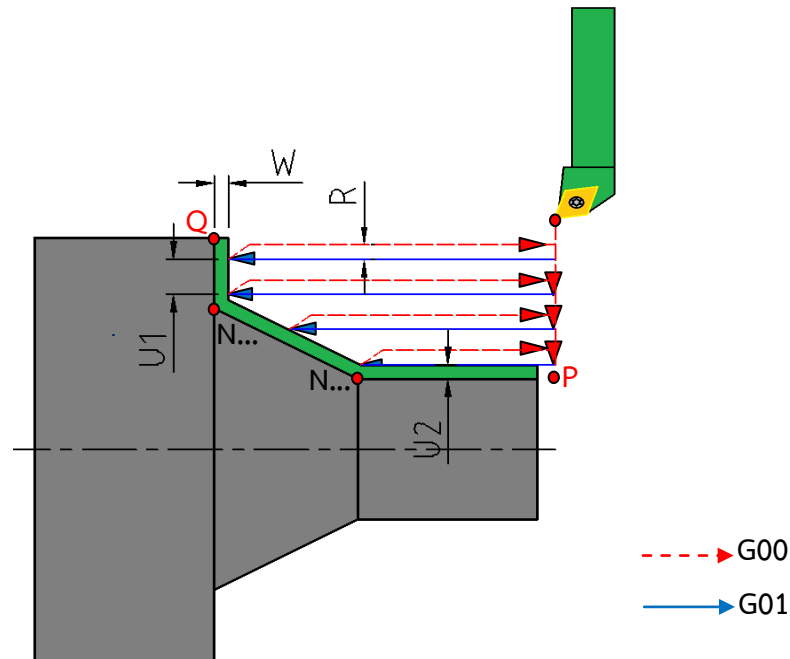

รูปที่ 8.31 แสดงเส้นทางการเดินทูลเมื่อใช้คำสั่งวัฏจักรการกลึงลอกหยาบ(G71)

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

### 8.9.3 คำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงลอกละเอียด(G70)

คำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงลอกละเอียดเป็นคำสั่งที่ใช้หลังจากการกลึงลอกหยาบมาแล้วโดยเป็นการกลึงขึ้นงานให้ได้ขนาดและผิวงานตามแบบที่กำหนดโดยมีรูปแบบการเดินทูลดังแสดงในรูปที่ 8.32


บล็อกคำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงลอกละเอียด มีโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์ด ต่างๆ ของแต่ละโค้ด คือ

**N... G70 P... Q...;**

เมื่อ


P = หมายเลขบรรทัดเริ่มต้นที่จะให้การทำงานเป็นแบบวัฏจักร

Q = หมายเลขบรรทัดสุดท้ายที่จะให้ทำงานเป็นแบบวัฏจักร

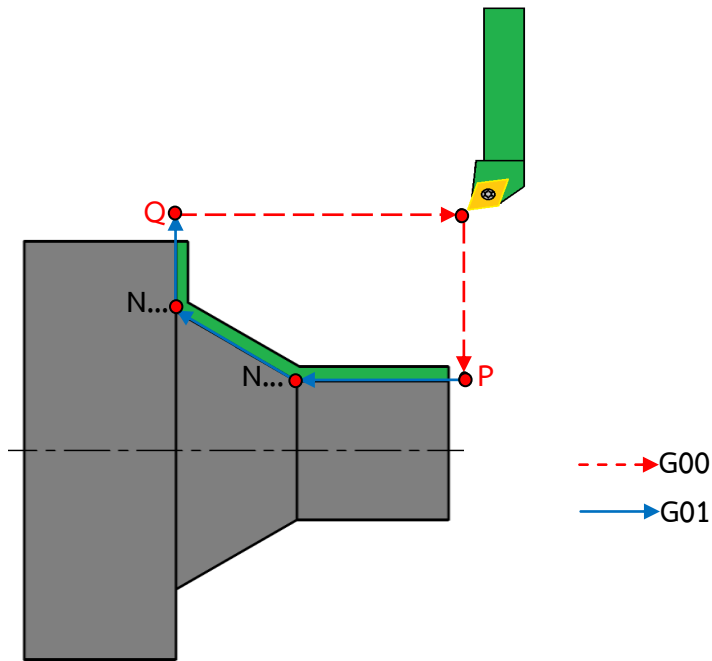

รูปที่ 8.32 แสดงเส้นทางการเดินทูลเมื่อใช้คำสั่งวัฏจักรการกลึงปอกละเอียด(G70)  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

ตัวอย่างที่ 8.6 จงเขียนโปรแกรมกลึงงาน ให้ได้ขนาด ตามแบบที่กำหนดโดยใช้คำสั่งวัฏจักรการกลึงปอกหยาบ และกลึงปอกละเอียด โดยให้กลึงปอกหยาบลีกครั้งละ 2 มิลลิเมตรเพื่อขนาดสำหรับการเก็บละเอียดในแนวแกน X เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร และแนวแกนZ เท่ากับ 0.2 มิลลิเมตรระยะยกกลับของมีดเท่ากับ 2 มิลลิเมตรกำหนดใช้ ความเร็วรอบของเพลาสปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที สำหรับกลึงปอกหยาบ และ 1,500 รอบต่อนาที สำหรับกลึง ปอกละเอียด หมุนสปินเดิลในทิศทางตามเข็มนาฬิกา, อัตราป้อน 0.2 มิลลิเมตรต่อรอบ สำหรับกลึงปอกหยาบ, อัตราป้อน 0.12 มิลลิเมตร/รอบสำหรับกลึงปอกละเอียด,ใช้ทูลหมายเลข3 สำหรับปอกหยาบและทูลหมายเลข 4 สำหรับกลึงปอกละเอียด, กำหนดจุดตำแหน่งเข้าใกล้ชิ้นงานที่แกน X70, Z2,ป้อมมีอยู่ด้านหน้าเครื่องจักร

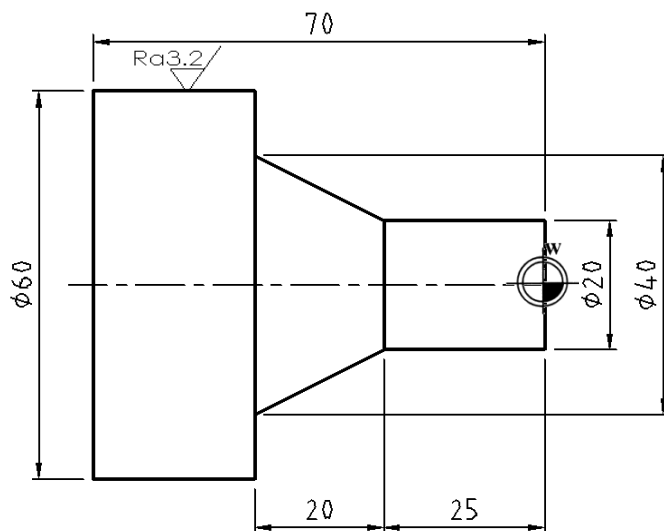

(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)


ตารางที่ 8.8 แสดงการเขียนโปรแกรมคำสั่งวัฏจักรกลึงปกหยาบ (G71) และกลึงปกละเอียด (G70)

บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
-	-	% 0125(PIN60)	หัวโปรแกรม เขียนสัญลักษณ์ของ ISO Program (%) กำหนดหมายเลขโปรแกรมที่ 125 กำหนดชื่อโปรแกรม PIN60
N10	G90G21G54	-	กำหนดการเขียนโปรแกรมแบบสัมบูรณ์ กำหนดหน่วยการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร กำหนดจุดศูนย์ขึ้นงานลำดับที่1
N20	G95	-	กำหนดอัตราป้อนเป็นมิลลิเมตร/รอบ
N30	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N40	-	T0303 M06	เปลี่ยนใช้ทูลหมายเลข 3 และใช้ค่า Offset ของทูลหมายเลข 3
N50	-	S1000 M03 M08	หมุนสปินเดิล 1,000 รอบต่อนาที ทิศทางตามเข็มนาฬิกา เปิดน้ำหล่อเย็น
N60	G00	X70 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ ตำแหน่งแนวแกนX70 และในแกน Z2
N70	G42	-	ชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีดทางด้านขวาของเส้น ตัดเฉือน
N80	G71	U2 R2	ใช้คำสั่งวัฏจักรกลึงปกหยาบ กำหนดกลึง ปกกลึงครั้งละ 2 มิลลิเมตร ระยะยกมีดกลับ 2 มิลลิเมตร
N90	G71	P100 Q130 U0.5 W0.2	ใช้คำสั่งวัฏจักรกลึงปกหยาบ กำหนดบรรทัด เริ่มวัฏจักรที่ N100 สิ้นสุดวัฏจักรที่ N130 เพื่อเก็บละเอียดในแนวแกนX เท่ากับ0.5 มม. เพื่อเก็บละเอียดในแนวแกนZ เท่ากับ0.2 มม.

ตารางที่ 8.8 แสดงการเขียนโปรแกรมคำสั่งวัฏจักรกลึงปอกหยาบ (G71) และกลึงปอกละเอียด (G70)


บรรทัด	จีโค้ด	โคออร์ดิเนต/คำสั่งเสริม	ความหมาย/การทำงาน
N100	G00	X20 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ตำแหน่งแนวแกน X20 และในแกน Z2
N110	G01	X20 Z-25 F0.2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนชิ้นงาน ไปที่ตำแหน่งในแนวแกน X20 และแนวแกน Z-25 ด้วยอัตราป้อน 0.2 มิลลิเมตร/รอบ
N120	G01	X40 Z-45	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนชิ้นงานไปที่ตำแหน่งในแนวแกน X40 และแนวแกน Z-45
N130	G01	X70 Z-45	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงตัดเฉือนชิ้นงานไปที่ตำแหน่งในแนวแกน X70 และแนวแกน Z-45
N140	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N150	-	M05	ปิดเพลาสปินเดิล
N160	-	T0404 M06	เปลี่ยนใช้ทูลหมายเลข 4 และใช้ค่า Offset ของทูลหมายเลข 4
N170	-	S1500 M03 M08	หมุนสปินเดิล 1,500 รอบต่อนาที ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เปิดน้ำหล่อเย็น
N180	G00	X70 Z2	เคลื่อนที่ทูลแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูงไปที่ตำแหน่งแนวแกน X70 และในแกน Z2
N190	G70	P100 Q130	ใช้คำสั่งวัฏจักรกลึงปอกละเอียด เริ่มวัฏจักรที่ N100 สิ้นสุดวัฏจักรที่ N130
N200	G28	U0 W0	เคลื่อนที่ทูลไปยังจุดอ้างอิง
N210	G40	-	ยกเลิกการชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีด
N220	M09	-	ปิดน้ำหล่อเย็น
N230	M05	-	ปิดเพลาสปินเดิล
N240	M30	-	จบโปรแกรมแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นโปรแกรม

สำหรับคอนโทรลเลอร์ Mach 3 ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่รองรับคำสั่งวัฏจักรการกลึงปอกแต่สามารถใช้คำสั่งสำเร็จรูปในการกลึงงานได้หลายรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 8.33 ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้งานตามลักษณะงานที่ต้องการ

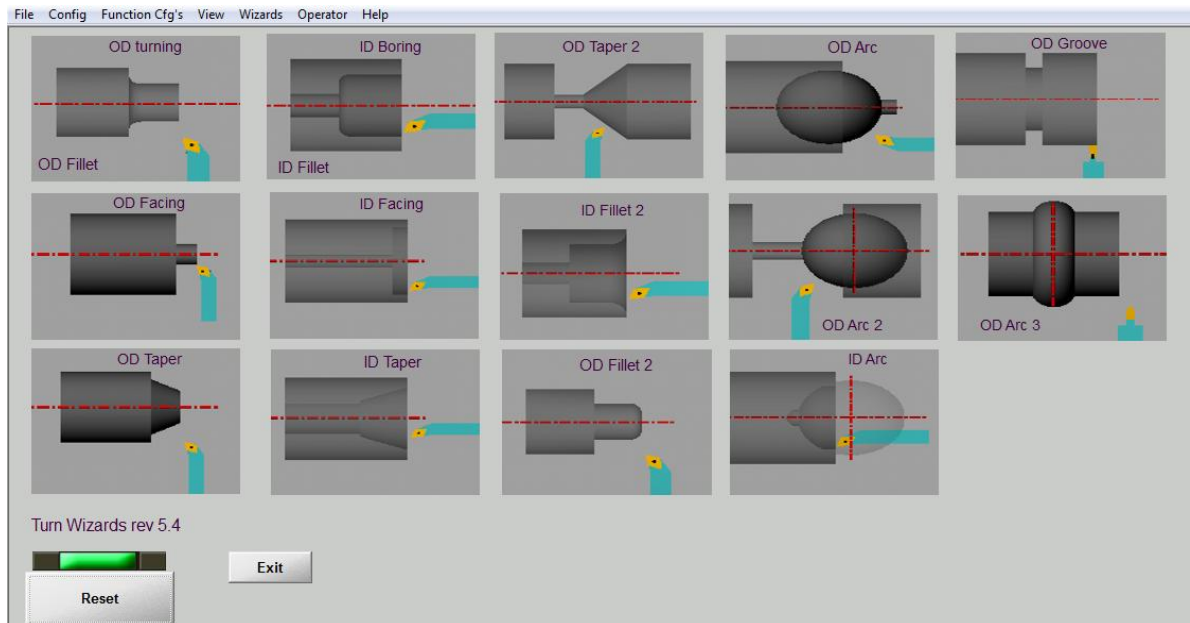

รูปที่ 8.33 แสดงคำสั่งสำเร็จรูปในการกลึงแบบต่างๆของชุดควบคุม Mach3 Turn  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

ตัวอย่างที่ 8.9 จงเขียนโปรแกรมกลึงปอกชิ้นงานด้วยคำสั่งสำเร็จรูปให้ได้ขนาดตามแบบที่กำหนด โดยกำหนดให้ กลึงหยาบลึกครึ่งละ 2 มิลลิเมตร เพื่อขนาดเก็บละเอียด 1 มิลลิเมตร อัตราป้อนกลึงหยาบ 0.2 มิลลิเมตรต่อรอบ อัตราป้อนกลึงเก็บละเอียด 0.1 มิลลิเมตรต่อรอบ

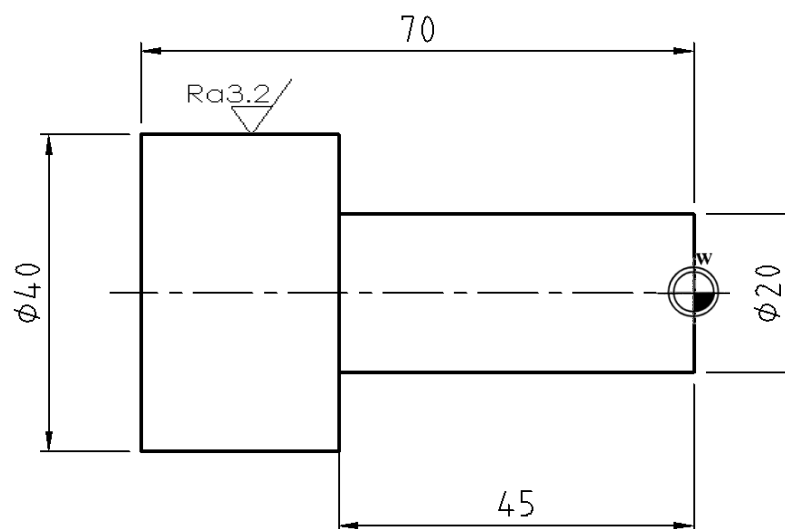


(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

จากแบบงานตัวอย่างที่ 8.9 ในการทำโปรแกรมงานกลึงปอกในคอนโทรลเลอร์  
โปรแกรมจะต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


Mach3 Turn ผู้ทำ

1. เลือกลักษณะงานกลึงปอก ดังแสดงในรูปที่ 8.34

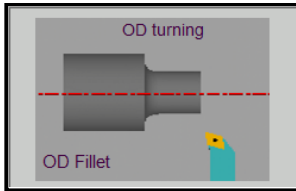

รูปที่ 8.34 แสดงคำสั่งสำเร็จรูปในการกลึงปอกชิ้นงานของชุดควบคุม Mach3 Turn  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

2. กำหนดค่าต่างๆในตารางข้อมูลการสร้างโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 8.35

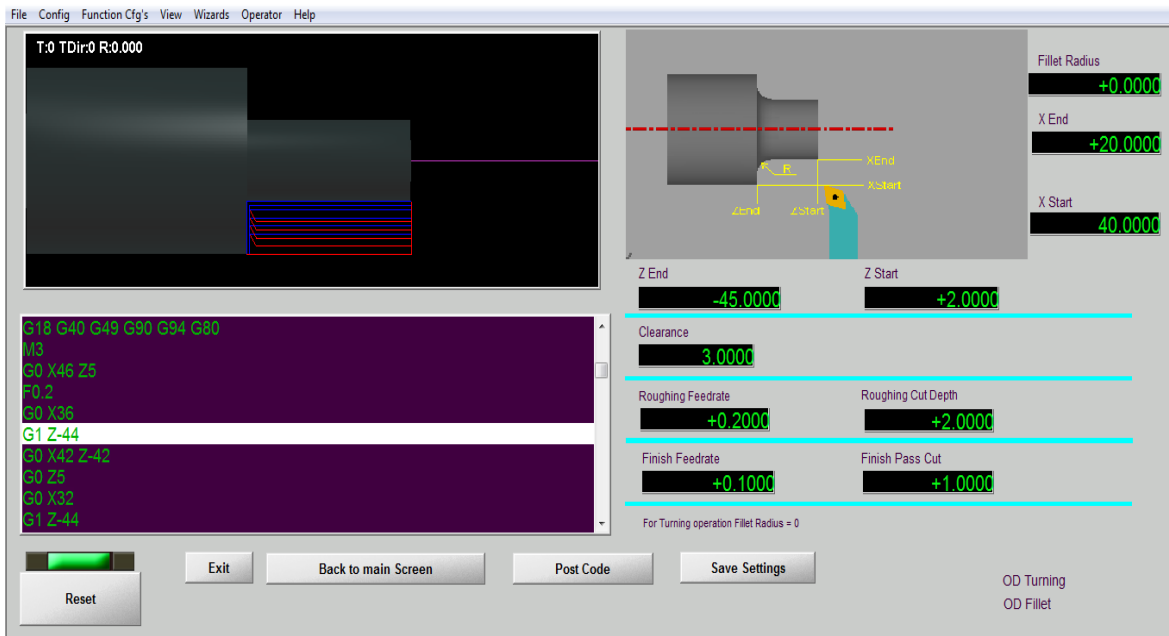

รูปที่ 8.35 แสดงการกำหนดค่าต่างๆในการกลึงปอกลงในตารางข้อมูลการสร้างโปรแกรม  
(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงษ์. 2559)

- 2.1 กำหนดค่า Fill Radius (กรณีมีรัศมี) เนื่องจากงานเป็นบ่าฉากกำหนดค่าเท่ากับ 0
- 2.2 กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสุดของชิ้นงาน ( X End) เท่ากับ 20 มิลลิเมตร
- 2.3 กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดของชิ้นงาน (X Start) เท่ากับ 40 มิลลิเมตร
- 2.4 กำหนดระยะความยาวในการกลึงในแนวแกน Z (Z End) เท่ากับ -45 มิลลิเมตร
- 2.5 กำหนดระยะจุดเริ่มต้นการกลึงในแนวแกน Z (Z Start) เท่ากับ 2 มิลลิเมตร
- 2.6 กำหนดเผื่อหน้าผิวงาน (Clearance) ให้มากกว่าค่าความลึกในการกลึงหยาบ ในที่นี้กำหนดค่าเท่ากับ 3 มิลลิเมตร
- 2.7 กำหนดค่าอัตราป้อนหยาบ (Roughing Feed rate) เท่ากับ 0.2 มิลลิเมตรต่อรอบ




- 2.8 กำหนดค่าความลึกในการกลึงหยาบ (Roughing Cut Depth) เท่ากับ 2 มิลลิเมตร
- 2.9 กำหนดค่าอัตราป้อนละเอียด (Finish Feed rate) เท่ากับ 0.1 มิลลิเมตรต่อรอบ
- 2.10 เพื่อเก็บละเอียด (Finish Pass Cut) เท่ากับ 1 มิลลิเมตร
3. กดปุ่ม Post Code ที่จอภาพจะแสดงภาพชิ้นงานและเส้นทางการเดินทูลและโปรแกรมเอ็นซีในส่วนแสดงภาพจำลอง

### 8.10 การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมเอ็นซีกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี

สำหรับการตรวจสอบ และการแก้ไขความถูกต้องของงานกลึงซีเอ็นซีนั้นสามารถตรวจสอบได้ 2 ลักษณะ เช่นเดียวกับงานกัดซีเอ็นซีคือ

8.10.1 การตรวจสอบและการแก้ไขความถูกต้อง ของโปรแกรม ด้วยโปรแกรมจำลองภาพการตัดเฉือน (Simulation) ของคอนโทรลเลอร์ที่เครื่องกลึงซีเอ็นซี

โดยทั่วไปผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซีเอ็นซีนั้น จะทำการเขียนโปรแกรมเอ็นซีที่ตนเองสามารถที่จะทำการแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมเอ็นซี ที่หน้าจอภาพ (Monitor) ในส่วนแสดงภาพจำลอง การเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด ตามแนวแกน X และแนวแกน Z ว่าเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบงาน ถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดไม่ถูกต้อง ก็สามารถแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องของ ตัวโปรแกรมเอ็นซีกับตัวโปรแกรมของเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 8.36

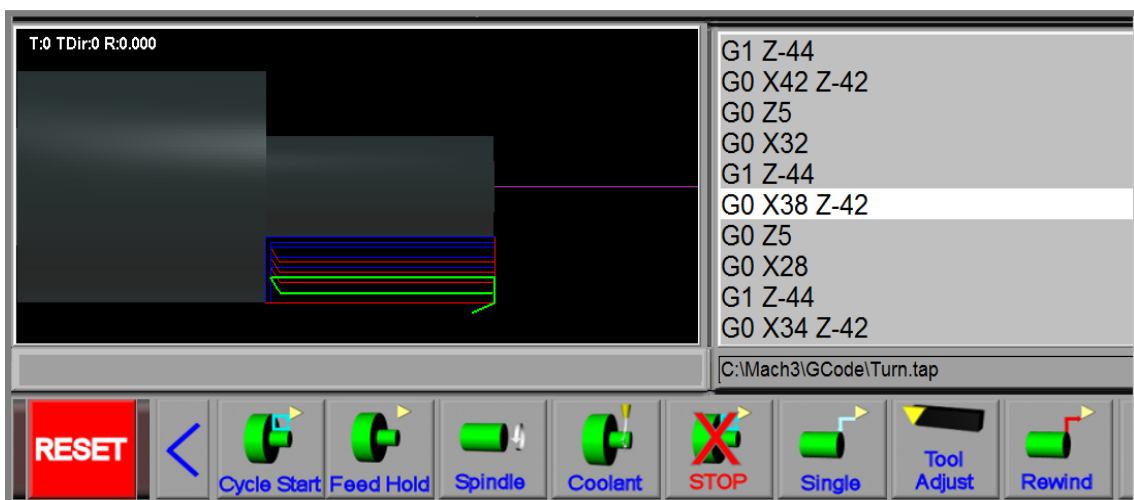

รูปที่ 8.36 แสดงภาพจำลองเส้นทางการเดินทูลของชุดควบคุม Mach3 Turn


(ที่มา : ฉัตรชัย สมพงศ์. 2559)

ใน การผลิตชิ้นส่วนกับเครื่องกลึงซีเอ็นซีจะยึด กับตัวโปรแกรม เอ็นซีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ยังมี องค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบเช่น ความเที่ยงตรงในการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X และแนวแกน Z ของเครื่องกลึงซีเอ็นซี ว่ามีค่าถูกต้องและแม่นยำมากน้อยเพียงใด

8.10.2 การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานด้วยการทดลองกลึงชิ้นงานจากเครื่องกลึงซีเอ็นซี

หลังจากที่ทำการเขียนโปรแกรมเอ็นซีของงานกลึงซีเอ็นซี และทำการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานแล้วนำชิ้นงานมาตรวจสอบความถูกต้องโดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซีเอ็นซีดังนี้

1. ทำการศึกษาแบบชิ้นงานที่จะทำการกลึงกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี เพราะผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซีเอ็นซีจะได้ทำการวางแผนในการเลือกเครื่องมือตัด และกำหนดค่าของเครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆ จะทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพผิวที่ดี
2. ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี จะต้องทำการปรับตั้งค่า (Set up) เครื่องมือตัดที่จะใช้งานให้ถูกต้อง เพราะในขั้นตอนการปรับตั้งค่าเครื่องมือตัดนั้นถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากเครื่องมือตัดที่ทำการติดตั้งนั้นจะต้องสัมพันธ์กับแบบชิ้นงานที่ได้กำหนดจุดศูนย์ของชิ้นงาน (Work Piece Zero Point) ไว้ โดยผู้ออกแบบโปรแกรมเอ็นซี โดยทั่วไปเครื่องมือตัดของเครื่องกลึงซีเอ็นซีจะติดตั้งอยู่กับป้อมมีด (Tools Turret) ดังแสดงในรูปที่ 8.37

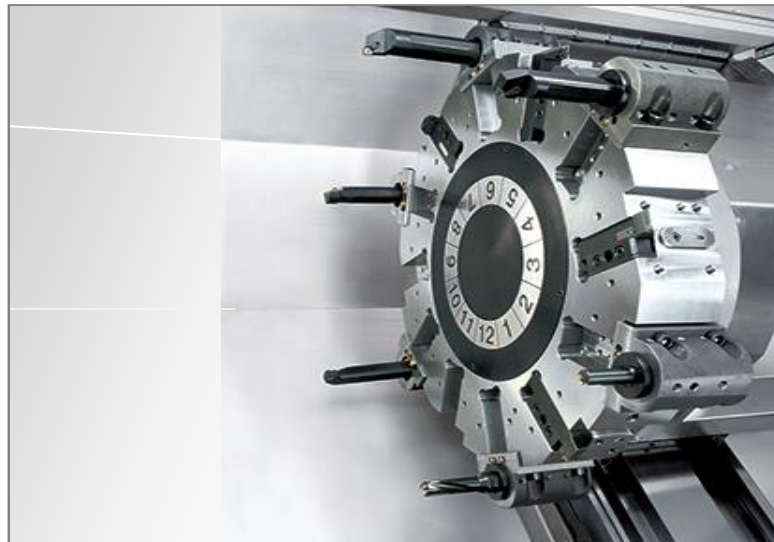

**รูปที่ 8.37** แสดงเครื่องมือตัดที่ถูกติดตั้งไว้กับชุดป้อมมีด (Tools Turret) ของเครื่องกลึงซีเอ็นซี  
(ที่มา : <http://www.goodwaycnc.com>)

เมื่อติดตั้งเครื่องมือตัดเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็ทำการปรับตั้งค่าเครื่องมือตัดของแต่ละอัน ซึ่งในการปรับตั้งค่าเครื่องมือตัดนั้นมีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความถนัดของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคน ซึ่งในขั้นตอนของการปรับตั้งค่าเครื่องมือตัดนั้น เพื่อนำค่าความยาวของเครื่องมือตัดแต่ละอันมาจัดเก็บไว้ใตมราจทูลของเครื่องกลึงซีเอ็นซี และในการกลึงชิ้นงานออกมาจะได้ขนาดที่รือไม้นั้น ก็จะเกี่ยวข้องกัขั้นตอนการปรับตั้งค่าเครื่องมือตัดนี้

3. ผู้ปฏิบัติงานทำการทดลองกลึงชิ้นงานจริงกับเครื่องกลึงซีเอ็นซีในขั้นตอนนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการทดลองกลึงชิ้นงานจริงออกมาเพื่อทำการตรวจสอบขนาดในส่วนต่าง ๆ ตามแบบงาน ว่ามีขนาดตรงตามแบบงานที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวิธีการใช้ใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบงานกลึงพื้นฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier caliper) และไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 8.38



รูปที่ 8.38 แสดงการใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์เพื่อตรวจสอบขนาดชิ้นงานกลึง

(ที่มา : <http://qds-mfg.com>)

4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานวัดและตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการทดลองกลึงไว้แล้ว ถ้าหากชิ้นงานได้ขนาดและ ผิวงานตรงตามแบบงานที่กำหนดก็จะสามารถทำการกลึงชิ้นงานตามกระบวนการผลิตได้ แต่ถ้าหากว่าชิ้นงานมีขนาดและผิวงาน ไม่ถูกต้องตามแบบงานผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขขนาดส่วนที่ ผิดพลาดได้ โดยการแก้ไขการปรับตั้งค่าเครื่องมือตัดที่ตารางตั้งค่าเครื่องมือตัด (Tools Offset) ที่ชุดควบคุม หรือ แก้ไขลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดในแนวแกน X และแกน Z โดยสามารถแก้ไขจากโปรแกรมเอ็นซี เป็นต้น

## แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8

**ตอนที่ 1 คำสั่ง** จงทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำเครื่องหมาย ✗ หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

- ..... 1. โครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซีประกอบไปด้วยการรวมกันของบล็อกหรือบรรทัดคำสั่ง
- ..... 2. ส่วนตัวโปรแกรมจะทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งและเงื่อนไขการตัดเฉือน
- ..... 3. คำสั่ง G01 การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งตามอัตราป้อนที่กำหนด
- ..... 4. คำสั่ง M03 คือจบโปรแกรมแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่บรรทัดแรก
- ..... 5. การกรึงงานตามเส้นขอบงาน ( Contour Part) ชิ้นงาน ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูป มาก่อน
- ..... 6. การเขียนโปรแกรมกลึงปาดหน้าใช้คำสั่งพื้นฐานคือคำสั่ง G02 และคำสั่ง G03
- ..... 7. การเขียนโปรแกรมงานกลึงปอกเป็นการกรึงลดขนาดในแนวแกน
- ..... 8. การเขียนโปรแกรมงานกลึงเรียวและงานกลึงโค้งจำเป็นต้องชดเชยรัศมีปลายเม็ดมีด
- ..... 9. คำสั่งวัฏจักร คือ การเขียนโปรแกรมรวมขั้นตอนการทำงานไว้ในคำสั่งเพียง 1-2 บล็อก
- ..... 10. การตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง ด้วยโปรแกรมซิมูเลชัน เป็นวิธีที่สามารถนำโปรแกรม

ไปผลิตชิ้นงานจริงได้เลยเพราะงานจริงจะมีขนาดตามโปรแกรมซิมูเลชัน

**ตอนที่ 2 คำสั่ง** จงเติมคำตอบให้สมบูรณ์

1. จงอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงมาพอสังเขป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ส่วนประกอบของพื้นฐานของโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงมี 3 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

- 2.1.....
- 2.2.....
- 2.3.....

3. จงบอกความหมายของคำสั่งจีโค้ดพื้นฐานต่อไปนี้

- 3.1 G02 ความหมาย.....
- 3.2 G21 ความหมาย.....
- 3.3 G90 ความหมาย.....
- 3.4 G41 ความหมาย.....
- 3.5 G95 ความหมาย.....

4. จงบอกความหมายของคำสั่งเอ็มโค้ดพื้นฐานต่อไปนี้

4.1 M04 ความหมาย.....

4.2 M05 ความหมาย.....

4.3 M08 ความหมาย.....

4.4 M30 ความหมาย.....

4.5 M13 ความหมาย.....

5. จงอธิบายวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับงานกลึงต่อไปนี้มาพอสังเขป

5.1 การกลึงงานตามเส้นขอบงาน ( Contour Part)

.....

5.2 การกลึงงานแบบแบ่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการการตัดเฉือน

.....

6. การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงาน กลึงปาดหน้าด้วยคำสั่งจีโค้ดพื้นฐานจะใช้คำสั่งในการตัดเฉือน 2 คำสั่ง คือคำสั่งใด

6.1.....

6.2.....

7. จงบอกวิธีการเขียนโปรแกรมงานกลึงปอกต่อไปนี้ว่าจะใช้การเขียนโปรแกรมกลึงปอกแบบใดระหว่างการกลึงปอกตามเส้นขอบงาน และ การกลึงปอกตามกระบวนการการตัดเฉือน

7.1 งานกลึงปอกหยาบ เขียนโปรแกรมเอ็นซีแบบ.....

7.2 งานกลึงปอกละเอียด เขียนโปรแกรมเอ็นซีแบบ.....

8. จงอธิบายเหตุผลความจำเป็น ของการใช้คำสั่งซดเซยรัศมีปลายเม็ดมิติอินเสิร์ต ในการเขียนโปรแกรมกลึงงานแบบเรียว และแบบเส้นโค้ง

.....

.....

.....

9. จงบอกความหมายของคำสั่งวัฏจักรงานกลึงต่อไปนี้

9.1 G70 ความหมาย.....

9.2 G71 ความหมาย.....

9.3 G72 ความหมาย.....

10. การตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 2 ลักษณะ  
ได้แก่วิธีใดบ้าง

10.1.....

.....

10.2.....

.....

## แบบเฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 8

ตอนที่ 1 คำสั่ง จงทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำเครื่องหมาย ✗ หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

- .... ✓ ....1. โครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซีประกอบไปด้วยการรวมกันของบล็อกหรือบรรทัดคำสั่ง
- .... ✓ ....2. ส่วนตัวโปรแกรมจะทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งและเงื่อนไขการตัดเฉือน
- .... ✗ ....3. คำสั่ง G01 การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งตามอัตราป้อนที่กำหนด
- .... ✗ ....4. คำสั่ง M03 คือจบโปรแกรมแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่บรรทัดแรก
- .... ✓ ....5. การกลึงงานตามเส้นขอบงาน ( Contour Part) ขึ้นงาน ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้นมาก่อน
- .... ✗ ....6. การเขียนโปรแกรมกลึงปาดหน้าใช้คำสั่งพื้นฐานคือคำสั่ง G02 และคำสั่ง G03
- .... ✗ ....7. การเขียนโปรแกรมงานกลึงปอกเป็นการกลึงลดขนาดในแนวแกน
- .... ✓ ....8. การเขียนโปรแกรมงานกลึงเรียวและงานกลึงโค้งจำเป็นต้องชดเชยรัศมีปลายมีดมีด
- .... ✓ ....9. คำสั่งวัฏจักร คือ การเขียนโปรแกรมรวมขั้นตอนการทำงานไว้ในคำสั่งเพียง 1-2 บล็อก
- .... ✗ ....10. การตรวจสอบโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงด้วยโปรแกรมซิมูเลชันเป็นวิธีที่สามารถนำโปรแกรมไปผลิตชิ้นงานจริงได้เลยเพราะงานจริงจะมีขนาดตามโปรแกรมซิมูเลชัน

ตอนที่ 2 คำสั่ง จงเติมคำตอบให้สมบูรณ์

### 1. จงอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงมาพอสังเขป

โครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซีประกอบไปด้วย การรวมกันของบล็อกหรือบรรทัดคำสั่ง หลาย ๆ บล็อกที่เขียนตามลำดับขั้นตอนใน การทำงานตามที่กำหนดไว้ ในแต่ละบล็อก ประกอบด้วยคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และคำสั่งช่วยในการทำงาน

### 2. ส่วนประกอบของพื้นฐานของโปรแกรมเอ็นซีงานกลึงมี 3 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

- 2.1 ส่วนหัวโปรแกรม
- 2.2 ส่วนตัวโปรแกรม
- 2.3 ส่วนท้ายโปรแกรม

### 3. จงบอกความหมายของคำสั่งจีโค้ดพื้นฐานต่อไปนี้

- 3.1 G02 ความหมาย การเคลื่อนที่ทุลตัดเฉือนขึ้นงานเป็นเส้นโค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกา
- 3.2 G21 ความหมาย กำหนดหน่วยของการเคลื่อนที่เป็นมิลลิเมตร
- 3.3 G90 ความหมาย กำหนดการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ (Absolute Positioning)
- 3.4 G41 ความหมาย เป็นคำสั่งชดเชยรัศมีปลายมีดมีดโดยทูลอยู่ด้านซ้ายมือเส้นตัดเฉือน
- 3.5 G95 ความหมาย กำหนดค่าอัตราป้อน (Feed Rate) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร/รอบ

### 4. จงบอกความหมายของคำสั่งเอ็มโค้ดพื้นฐานต่อไปนี้

- 4.1 M04 ความหมาย เปิดสปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- 4.2 M05 ความหมาย หยุดการหมุนของสปินเดิล

4.3 M08 ความหมาย เปิดน้ำหล่อเย็น

4.4 M30 ความหมาย จบโปรแกรมแล้วกลับไปยังจุดเริ่มต้นของโปรแกรม

4.5 M13 ความหมาย เปิดสปินเดิลหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาพร้อมเปิดน้ำหล่อเย็น

## 5. จงอธิบายวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับงานกลึงต่อไปนี้มาพอสังเขป

### 5.1 การกลึงงานตามเส้นขอบงาน ( Contour Part)

การกลึงงานตามเส้นขอบงาน ( Contour Part) ใช้กับ ชิ้นงานที่มีการผ่านกระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้นมาก่อน เช่น หล่อขึ้นรูป หรือ ผ่านกระบวนการการกลึงปอก หยาบ (Roughing) ให้ได้รูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับแบบงานที่กำหนด โดยเผื่อขนาดต่างๆ ไว้ให้มีขนาดโตกว่าขนาดสำเร็จ แล้วจึงนำชิ้นงานมาทำการกลึงละเอียด (Finishing) ตามตำแหน่งโคออร์ดิเนตที่กำหนดไว้ให้ได้ตามแบบที่กำหนด

### 5.2 การกลึงงานแบบแบ่งเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการการตัดเฉือน

การกลึง แบบ แบ่งเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการ การตัดเฉือน ใช้สำหรับ ชิ้นงานที่ยังไม่ได้ ผ่านกระบวนการขึ้นรูปมาก่อน โดยงานกลึงลักษณะนี้จะใช้เครื่องมือตัดในการขึ้นรูปชิ้นงานหลายตัว เช่น เครื่องมือตัดตัวที่ 1 ใช้ในการปาดหน้าชิ้นงาน (Facing) เครื่องมือตัดตัวที่ 2 งานกลึงปอกผิวชิ้นงาน ( Roughing) เครื่องมือตัดตัวที่ 3 ใช้สำหรับงานกลึงเก็บละเอียด (Finishing) เป็นต้น โดยแบ่งการตัดเฉือนเอาเนื้อวัสดุงานออกเป็นชั้นๆ ตามลำดับการใช้งานของเครื่องมือตัด

6. การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึงปาดหน้า ด้วยคำสั่งจีโค้ดพื้นฐานจะใช้คำสั่งในการตัดเฉือน 2 คำสั่ง คือคำสั่งใด

6.1 G00

6.2 G01

7. จงบอกวิธีการเขียนโปรแกรมงานกลึงปอก ต่อไปนี้ว่าจะใช้การเขียนโปรแกรมกลึงปอกแบบใดระหว่างการกลึงปอกตามเส้นขอบงาน และการกลึงปอกตามกระบวนการการตัดเฉือน

7.1 งานกลึงปอกหยาบ เขียนโปรแกรมเอ็นซีแบบ การกลึงปอกตามกระบวนการการตัดเฉือน

7.2 งานกลึงปอกละเอียด เขียนโปรแกรมเอ็นซีแบบ การกลึงปอกตามเส้นขอบงาน

8. จงอธิบายเหตุผลความจำเป็นของการใช้คำสั่งชดเชยรัศมีปลายมีดมีดอินเสิร์ตในการเขียนโปรแกรมกลึงงานแบบรีียวและแบบเส้นโค้ง

ในงานกลึงรีียวและงานกลึงส่วนโค้งจำเป็นที่จะต้องมีการชดเชยรัศมีปลายมีดมีดอินเสิร์ตเพราะในงานกลึงปาดหน้า และกลึงปอกผิวชิ้นงานขนาดของชิ้นงานจริงที่ได้จะมีค่าเท่ากับค่าที่ป้อนในโปรแกรมเอ็นซี แต่ในงานกลึงโค้งหรือกลึงรีียว ขนาดของชิ้นงานจริงที่กลึงได้จะมีขนาดโตกว่าค่าที่กำหนดในแบบงาน

9. จงบอกความหมายของคำสั่งวัฏจักรงานกลึงต่อไปนี้

9.1 G70 ความหมาย คำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงปอกละเอียด

9.2 G71 ความหมาย คำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงปอกหยาบ

9.3 G72 ความหมาย คำสั่งวัฏจักรสำหรับงานกลึงปาดหน้าหยาบ



10. การตรวจสอบ และแก้ไขความถูกต้องของ โปรแกรมเอ็นซีงานกลึง สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 2 ลักษณะ ได้แก่วิธีใดบ้าง

10.1 การตรวจสอบและการแก้ไขความถูกต้องของโปรแกรมด้วยโปรแกรมจำลองภาพการตัดเฉือน

10.2 การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานด้วยการทดลองกลึงชิ้นงานจากเครื่องกลึงซีเอ็นซี